


【令和4年】

■管内における事故発生状況(6月速報値)

※ 数値は事故速報ベースであり、各月のデータ積み上げが年累計と異なる場合があります。
※ 当該年の累計は1月から当該月まで、前年の累計は1月から12月までの計を示します。

○ガス事業法(ガス関係報告規則第4条)関連

事故の種別 (事象別)	4年6月分				前月件数	前年同月件数	4年累計				3年累計			
	件数	死傷者数					件数	死傷者数			件数	死傷者数		
		死	重	軽				死	重	軽		死	重	軽
ガス工作物の損壊又は操作等による人身事故					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工事中のガス工作物の損壊又は操作等による人身事故					0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
供給支障事故					0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
製造支障事故					0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
ガス工作物の損壊事故					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ガス漏洩による爆発又は火災事故					0	0	1	0	0	0	2	0	1	0
避難、家屋破損、交通困難等					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消費機器使用に伴う人身事故					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消費機器、ガス栓から漏洩したガスへの引火による事故					1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
合 計	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	7	0	1	1

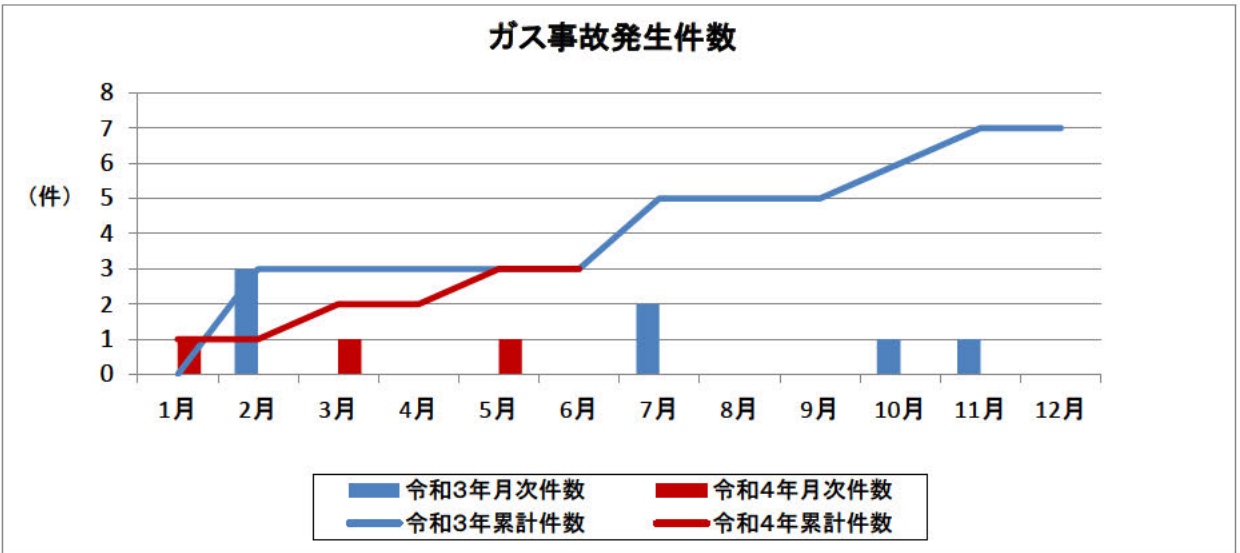


事故の種別 (段階別・事業別)		4年6月分				前月件数	前年同月件数	4年累計				3年累計			
		件数	死傷者数					件数	死傷者数			件数	死傷者数		
			死	重	軽				死	重	軽		死	重	軽
製造段階	旧一般ガス等					0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
	旧簡易ガス					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
供給段階	旧一般ガス等					0	0	1	0	0	0	2	0	1	0
	旧簡易ガス					0	0	0	0	0	0	3	0	0	1
消費段階	旧一般ガス等					0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	旧簡易ガス					1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
合 計		0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	7	0	1	1

○液化石油ガス保安法(液化石油ガス関係事故措置マニュアル)関連

事故の種別		4年6月分				前月件数	前年同月件数	4年累計				3年累計			
		件数	死傷者数					件数	死傷者数			件数	死傷者数		
			死	重	軽				死	重	軽		死	重	軽
漏えい		1				1	1	8	0	0	0	7	0	0	0
漏えい爆発						0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
漏えい火災						0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
中毒・酸欠						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小 計		1	0	0	0	1	1	10	0	0	0	8	0	0	0
雪害	漏えい					0	0	18	0	0	0	11	0	0	0
	漏えい爆発					0	0	1	0	0	0	1	1	0	0
	漏えい火災					0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
合 計		1	0	0	0	1	1	30	0	0	0	20	1	0	0
容器の喪失又は盗難		1				0	2	2	0	0	0	15	0	0	0
報 告 総 計		2	0	0	0	1	3	32	0	0	0	35	1	0	0


※ 各県から速報のあったものを計上しています(以下、火薬類事故まで同様)。

※ 雪害には、除雪、屋根からの雪下ろし等の人為的なものは含めず、一般事故として集計しています。

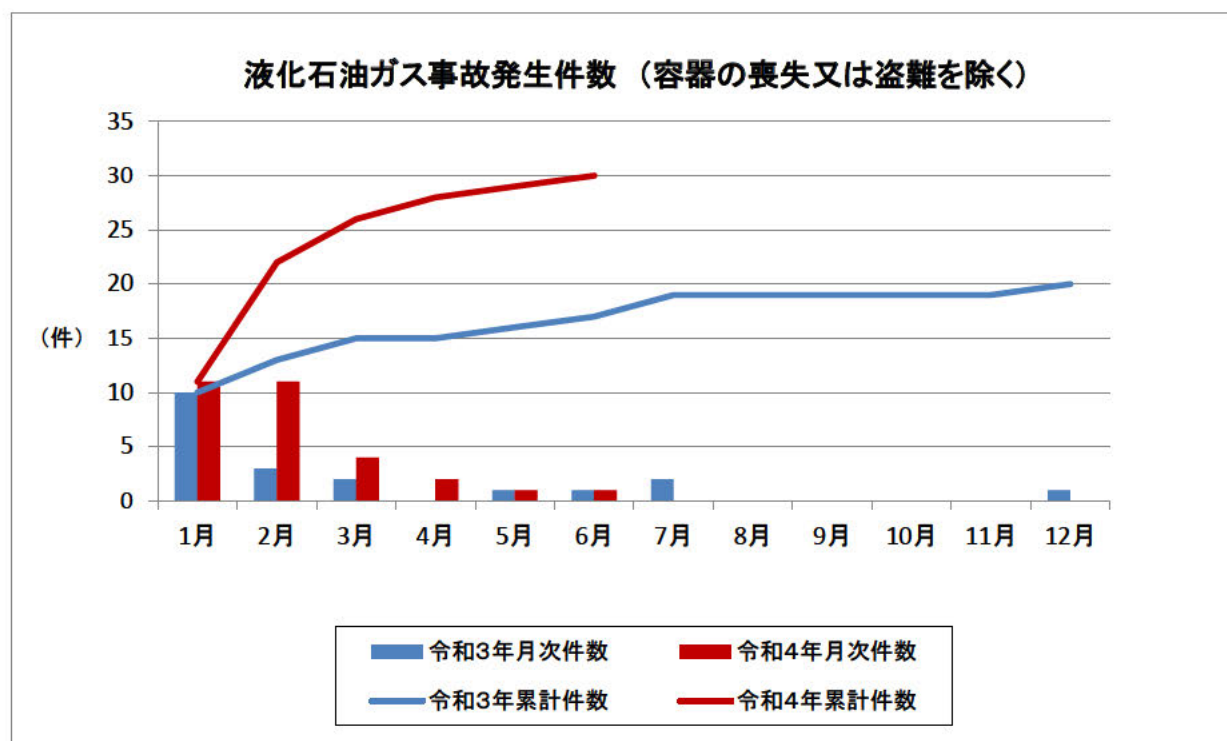


○高圧ガス保安法(高圧ガス保安法事故措置マニュアル)関連

事故の種別		4年6月分				前月件数	前年同月件数	4年累計				3年累計			
		件数	死傷者数					件数	死傷者数			件数	死傷者数		
			死	重	軽				死	重	軽		死	重	軽
災害	爆発					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	火災	1				1	0	2	0	0	0	4	0	1	0
	噴出・漏えい	3				1	1	11	0	0	0	16	0	0	0
	破裂・破損等	2				0	0	2	0	0	0	1	0	0	4
	その他					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		6	0	0	0	2	1	15	0	0	0	21	0	1	4
容器の喪失又は盗難						0	0	1	0	0	0	2	0	0	0
危険な状態						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
報 告 総 計		6	0	0	0	2	1	16	0	0	0	23	0	1	4

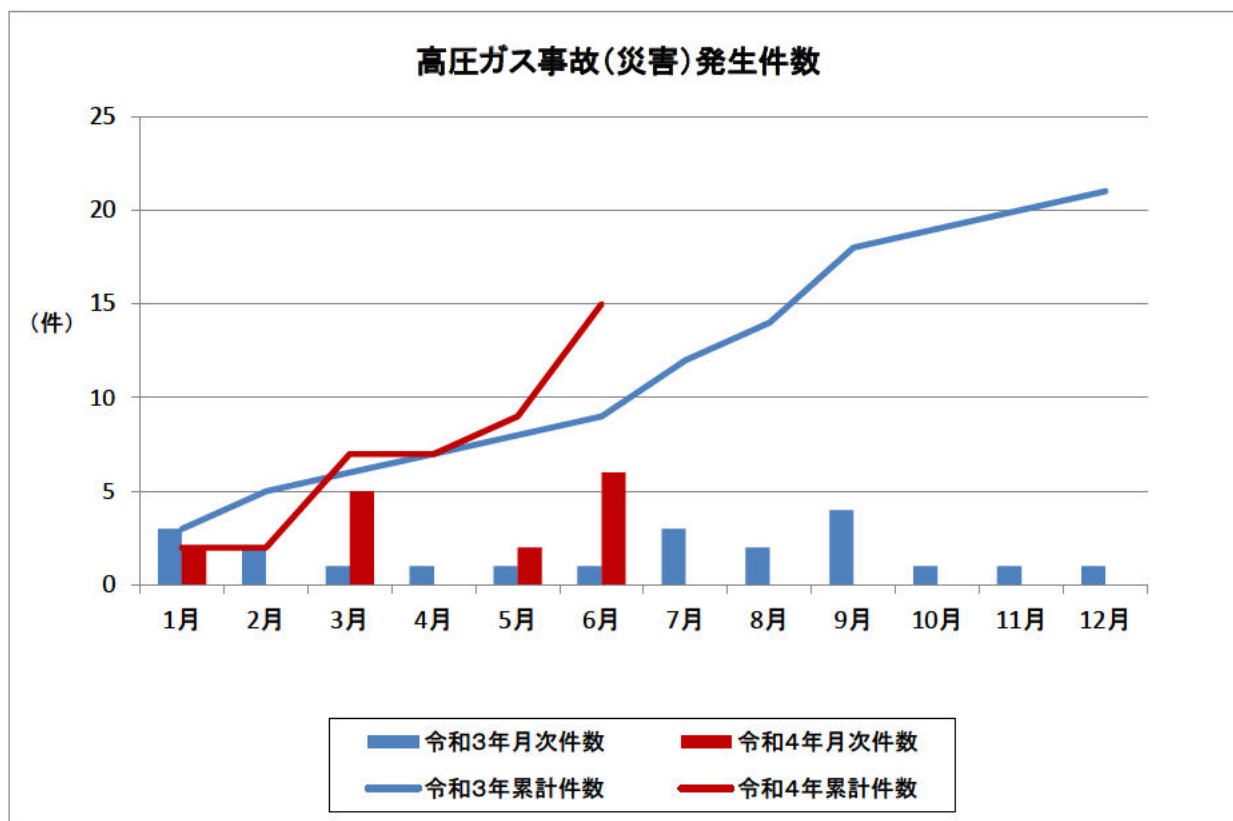


○石油コンビナート等災害防止法(第23条第1項の異常現象)関連

異常現象の種別	4年6月分				前月件数	前年同月件数	4年累計				3年累計			
	件数	死傷者数					件数	死傷者数			件数	死傷者数		
		死	重	軽				死	重	軽		死	重	軽
出火					0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
石油等の漏洩					2	1	6	0	0	0	11	0	0	3
その他					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	2	1	7	0	0	0	12	0	0	3

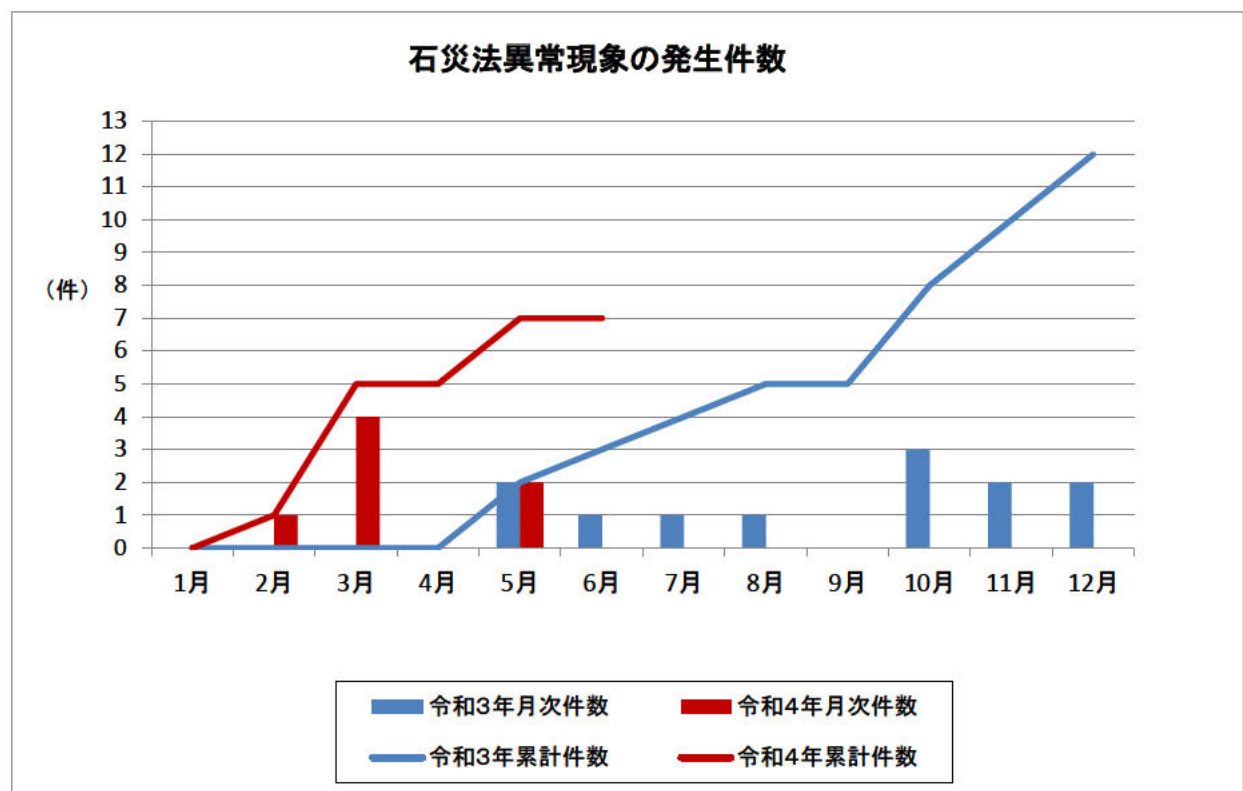

○火薬類取締法(火薬類事故措置マニュアル)関連

取扱の種別	4年6月分				前月件数	前年同月件数	4年累計				3年累計			
	件数	死傷者数					件数	死傷者数			件数	死傷者数		
		死	重	軽				死	重	軽		死	重	軽
製造中					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消費中					0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
運搬中					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵中					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
がんろう中					0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
その他					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2

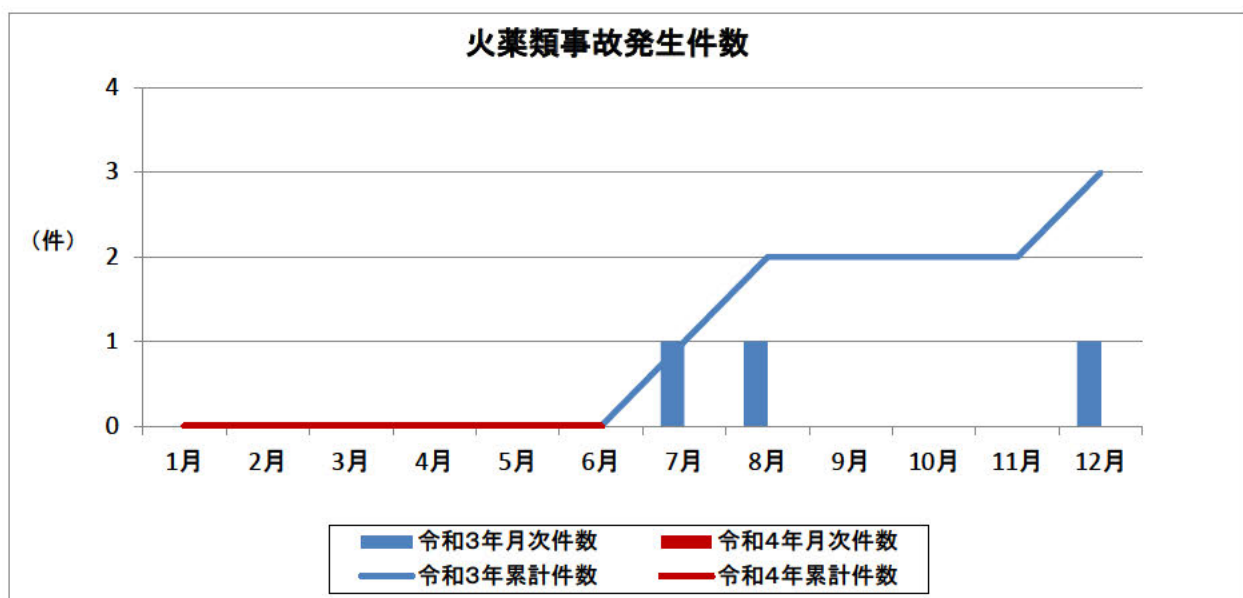

◆令和4年(2022年)の事故概要

○ガス事業法

発生年月日	場所 (県名)	事業者区分	事故の 種類	事故の概要	被害状況
2022年5月26日	岩手県	ガス小売事業者	漏えい・引火	消防署から事業者へ連絡があり、コンロ付近が焼損した模様と のことで現場確認を要請された。処理担当者が現場に着き確認 したところ、住人がコンロ使用中に、機器前より火が出たが、点 火(消火)ボタンは熱で変形して操作できず、水をかけて消火し、 消防へ通報したことがわかった。原因は、コンロの経年劣化(製 造後30年)により、電磁弁付近から漏えいしたガスに使用中の コンロの火が引火したものと推定される。	人的被害:なし 物的被害:ガスコン ロー部焼損
2022年3月16日	福島県	ガス製造事業者	製造支 障	地震(震度6弱)が発生し、導管送ガスおよび発電向け送ガスが 緊急停止した。商用電源が停電したため、非常用発電機が自動 起動し、保安電力が確保された。(導管送ガスについては、バッ クアップ供給により導管ガス需要家への影響なし。)津波注意報 が解除されたのち、翌日から現場確認を開始し、特別高圧変圧 器の異常表示、気化器にLNGを送出するポンプと配管との間に 傾斜がつくなど、基礎間の不等沈下等が確認された。応急措置 等を行い、各設備の健全性を確認したのち、3月17日に商用電 源に切替えを行い、導管向け送ガスを開始。3月19日に発電向 け送ガスを再開した。 (製造支障時間:18時間23分)	なし
2022年1月8日	山形県	ガス導管事業者	漏えい・爆発	隣りの敷地で解体工事中に灯外内管を重機で引っかけ、以前使 用していた共同内管が事故宅敷地内で損傷し、ガスが漏えいし た。漏えいしたガスは、下水管付近を通じて同宅建物に入り込 み、ガスコンロの着火により、シンク下収納ボックス内で爆発し、 内壁などを破損したものの。原因としては、不使用内管に関する埋 設表示が不十分であったこと及び事前に協議がなされなかった ことによる。	人的被害:なし 物的被害:建物内 壁ボード、ドア

○液化石油ガス保安法

発生年月日	場所 (県名)	事業者区分	事故の 種類	事故の概要	被害状況
2022年6月8日	福島県	消費者	漏えい	消費者から販売店に「ガスの匂いがする」と連絡があり、販売店 担当者が現場において、2本の50kg容器のうち1本の高圧ホー ス接続部から、LPガスが漏えいしているのを確認した。原因は、 委託事業者が容器を交換した際に、高圧ホースの接続が不十分 であったと推定される。	なし
2022年5月20日	宮城県	消費者	漏えい	一般住宅の外壁修繕工事中に工事業者が誤ってガス管を切断 し、液化石油ガスが漏えいし、ガスメーターの安全装置が作動し たことにより供給が遮断された。原因は、工事業者作業員の確 認ミスによるもの。	なし
2022年4月18日	岩手県	消費者	漏えい 爆発	施設内厨房において、ガスレンジが爆発し、窓ガラス2枚が破損 した。原因は、厨房においてガスレンジ内に滞留したガスにガス コンロの火が引火したものと考えられるが、詳細は調査中。	人的被害:なし 物的被害:窓ガラ ス2枚破損
2022年4月2日	秋田県	消費者	漏えい	消費者より「ガスが漏れている」との連絡が販売事業者に入り、 当該従業員が現場確認したところ、バルク貯槽の高圧ゲージか らのLPガス漏えいが確認された。原因は、雪の重みによりバル ク貯槽に設置されている高圧部のゲージが破損し、ガスが漏え いしたものと推定される。	なし
2022年3月29日	宮城県	消費者	漏えい	集合住宅の消費者からマイコンメーター遮断(BCPガス止め(ガ ス管圧力低下))の電話連絡が入り、販売事業者がLPガス充て ん容器を確認したところ、ガス切れが確認され、漏えい検査の結 果、供給管の埋設部でガス漏えいが発生していると推定され、 仮設設備にて供給対応を行った。原因は福島県沖地震及び余 震の影響により、埋設供給管が損傷し、ガスが漏えいしたものと 推定される。	なし

発生年月日	場所 (県名)	事業者区分	事故の 種類	事故の概要	被害状況
2022年3月26日	宮城県	消費者	漏えい	事故発生場所の付近住民から通報を受けた消防所員が現場状況を調査したところ、LPガス容器からガスメーター入口まで延びている供給管の立ち上がり部(埋設から地盤面上に立ち上がる部分)からのLPガス漏えいが確認された。原因は供給管の腐食によるものと推定される。	なし
2022年3月21日	宮城県	消費者	漏えい 火災	飲食店で、仕込み用に使用していた厨房設備のガス配管接続部の低圧ホースが何らかの原因で離脱して漏えいしたLPガスに引火し、低圧ホースが焼損したものであり、詳細は調査中。	人的被害:なし 物的被害:ガスパ 被覆の一部、ゴム ホース
2022年3月8日	秋田県	消費者	漏えい	近隣住民が落雪の音を聞いてガス漏れを発見し、通報を受けた販売事業者が、現場を確認したところ、容器バルブ及び調整器が破損し、ガスが漏えいしていた。原因は、雪害対策が行われていなかったところに、屋根からの落雪により破損したものと推定される。	なし
2022年2月27日	山形県	消費者	漏えい	消費者からガス漏れの通報を受けた販売事業者担当者が現場を確認したところ、50kg容器に接続された調整器が破損しガスが漏えいしていた。原因は、雪害対策が行われていなかったところに、前週に行った雪下ろしにより調整器に雪が積もり、その重みで破損したことによるものと推定される。	なし
2022年2月27日	岩手県	消費者	漏えい	消費者が、落雪の音を聞いて外に出てガス漏れを発見し、容器バルブを閉止後、消防に通報した。通報を受けた販売事業者担当者が現場を確認したところ、容器(50kg×2本)を連結している高圧ホースの片側のねじ込み式継手部分が折損していた。原因は、雪害対策が行われていなかったところに、屋根からの落雪により破損したものと推定される。	なし
2022年2月26日	岩手県	消費者	漏えい	消費者宅の隣宅住人が、落雪の音を聞いて外に出てガス漏れを発見し、販売事業者に通報したのち、販売事業者の指示により容器バルブを閉止した。販売事業者担当者が現場を確認したところ、落雪により容器(50kg×2本)を連結している高圧ホースの片側のねじ込み式継手部分が折損していた。原因は、雪害対策が行われていなかったところに、屋根からの落雪により破損したものと推定される。	なし
2022年2月25日	山形県	消費者	漏えい 火災	消費者が帰宅時にガス臭に気づくとともに警報音を聞いたため、販売店に通報した。通報途中で屋外にて爆発音があったため、消防署へも併せて連絡した。通報を受けた販売店員が現場に到着すると、既に消防隊員が容器バルブを閉止して消火活動中であつた。火災は鎮火したが、建物の外壁が焼損した。原因は、積雪の重みにより、20kg容器2本を繋ぐ連結管が折損し、ガスが漏えいして屋外設置の石油給湯器が着火源となり、引火・燃焼し、火災に至ったものと推定される。	人的被害:なし 物的被害:建物外 壁焼損
2022年2月20日	岩手県	消費者	漏えい	落雪の衝撃によりガスメーターが「地震感知遮断」となり、ガスメーター連動ガス警報器の鳴動により住人が漏えいに気づき、居合わせた隣人が容器のバルブを閉止した。翌日、ガス漏れの通報を受けて出動した販売事業者社員が現場を確認したところ、ガスメーターのガス入口側、出口側のねじ込み式継手配管が折損していた。原因は、雪害対策が行われていなかったところに、屋根からの落雪により破損したものと推定される。	なし
2022年2月20日	岩手県	消費者	漏えい	落雪によるガス漏れを消費者が発見し消防署に通報し、出動した消防隊員が容器のバルブを閉止した後、販売店に通報した。担当者が現場を確認したところ、調整器と容器を繋ぐねじ込み式の配管が折損していた。原因は、雪害対策が行われていなかったところに、屋根からの落雪により破損したものと推定される。	なし
2022年2月20日	岩手県	消費者	漏えい	落雪によるガス漏れを消費者が発見し、容器のバルブを閉止した後、販売店に通報した。担当者が現場を確認したところ、メーターのガス入口側、出口側のねじ込み式継手配管が両方とも折損していた。原因は、雪害対策が不十分であったところに、屋根からの落雪により破損したものと推定される。	なし

発生年月日	場所 (県名)	事業者区分	事故の 種類	事故の概要	被害状況
2022年2月16日	秋田県	消費者	漏えい	消費者から販売所に通報があり、販売所担当者が現場を確認したところ、配管接続部(継手部)において漏えいが確認された。原因は、雪害対策は行われていなかったところに、屋根からの落雪により雪・氷がたまり、その重みで配管の接続部が破損したものと推定される。	なし
2022年2月4日	山形県	消費者	漏えい	容器が設置されていた屋外仮設物置が、積雪の重みで倒壊し、容器10本中6本が倒れ、接続されていた張力式高圧ホースの接続元が引っ張られ、接続先のアロパイプが折損し、アロパイプ内のガスが漏えいした。原因は、雪害対策が不十分であったところに、積雪による屋外仮設物置の倒壊により破損したものと推定される。	なし
2022年2月3日	秋田県	消費者	漏えい	消費者からガス漏れの通報を受け出動したガス販売事業者の社員が、容器バルブを閉め漏えいを止め、現場の供給設備を点検したところ、メーターユニオン部入口側ねじ部が損傷していた。原因は、雪害対策が行われていなかったところに、屋根からの落雪により破損したものと推定される。	なし
2022年2月1日	秋田県	消費者	漏えい	消費者から「屋外でガス臭がする」との連絡を受け、出動したガス販売事業者社員が現場を点検したところ、調整器に接続している集合高圧ホースねじ接続部が折損していた。なお、容器バルブは、消防隊員により閉止済みであった。原因は、雪害対策が行われていなかったところに、屋根からの落雪により破損したものと推定される。	なし
2022年1月31日	福島県	消費者	漏えい	ガス監視センターから「ガスの使用時間オーバーによるガス遮断が作動した」との緊急時連絡を受けた販売事業者が緊急出動し、配管とエルボ(配管の曲がり箇所を接続する継手)の接続部におけるガスが漏えいを確認した。原因は、屋根からの落雪により配管の位置を超える高さまで雪が積み重なり、その重みを受けた配管が下方にずれ、配管とエルボの接続部が損傷し漏えいしたものと推定される。	なし
2022年1月27日	岩手県	消費者	漏えい	消費者が、氷塊が高圧ホースに接触したような音を聞き、供給設備を確認したところ、LPガス容器に接続している高圧ホースが外れてガスが漏えいしていることに気付き、容器のバルブを閉止した。原因は、屋根からの落雪により、連結用高圧ホースが破損したことによる。	なし
2022年1月24日	秋田県	消費者	漏えい	消防から「ガス臭い」と連絡の連絡を受け出動したガス販売事業者の職員が、消費設備配管ネジ接続部からのガス漏えいを確認し、供給側のバルブを閉止した。原因は、雪の重みにより消費配管の継手ネジ接合部が損傷したものと推定される。	なし
2022年1月23日	福島県	消費者	漏えい	通行人よりガス臭いと消防に連絡が入り、消防から連絡を受けた都市ガス事業者がLPガス容器と高圧ホースの接続部からの漏えいを発見し、事故対応を行った。対応後にガス販売事業者に連絡が入り、事後作業を行った。原因は、容器交換頻度が高い現状から、高圧ホースのOリングが破損したものと推定される。	なし
2022年1月23日	秋田県	消費者	漏えい	消費者よりガスが出ないとの通報を受け出動した販売事業者所員が、ガスメーターが遮断され、消費設備配管の一部に破損を確認したため、直ちに配管上流側バルブを閉止した。原因は、当該住宅と隣家の間に堆積した氷雪の重みにより消費設備配管が損傷したものと推定される。	なし
2022年1月21日	福島県	消費者	漏えい	監視センターよりガスメーターの圧力センサー遮断との連絡があり、緊急出動したところ、配管の継手部分に雪が堆積し破損しており、ガス漏れしていることを確認し、停止措置を行った。原因は、継手付近にベーパーライザーがあり、その周りの雪が解けて継手部分になだれ込み、負荷に耐え切れず破損したものと推定される。	なし

発生年月日	場所 (県名)	事業者区分	事故の 種類	事故の概要	被害状況
2022年1月20日	秋田県	消費者	漏えい 爆発	当該住宅に宿泊していた関係者が起床した際、台所からガス臭がしたので確認したところ、室内に窓ガラスが散乱していたことから119番通報し、出動した消防により容器バルブが閉止された。原因は、屋根からの落雪が蓄積し、単段式調整器の容器接合部に荷重がかかり折損に至り、容器設置場所の脇の通用口扉下部の隙間からガスが流入し、屋内の火気設備が着火源となり爆発したものと推定される。	人的被害：なし 物的被害：屋内の扉のガラス3枚
2022年1月18日	福島県	消費者	漏えい	厨房内において、ゆで麺機で調理中、当該ゆで麺機とホースの接続部からLPガスが漏えいし、引火してホースの一部が燃えたが、数秒程度で火が消えた。原因は、ゆで麺機側のホースのcockの劣化によるものと推定される。	なし
2022年1月8日	山形県	消費者	漏えい	一般住宅の屋根のつららが落下したことにより調整器が破損しガスが漏えいした。その際、近くで除雪作業中の住人が見ていたため、直ちに容器バルブを閉止した。これにより、漏えい量は微小であった。なお、落雪等の防止対策はなされていなかった。	なし
2022年1月7日	山形県	消費者	漏えい	一般住宅において、消費者が屋根の雪下ろしを行った際、雪のかたまりが調整器のガス漏れ流出防止器に直撃し破損したため、ガスが漏えいした。すぐに消費者が消防に通報し、現着した消防署員が容器のバルブを止めることでガスの漏えいが止まった。原因は、雪下ろしを行う際に、落下先の状況を十分に確認しなかったため。	なし
2022年1月1日	秋田県	消費者	漏えい	店舗管理会社の担当者がガス収納庫からのガス臭に気付き、ガス販売事業者のコールセンターへ連絡した。出動した担当営業所員が確認したところ、気化装置と供給管の接合部分からのガスの漏えいが認められたため、行きと戻りのバルブを閉め、漏えいを止めた。原因は、気化装置と供給管の接合部分のパッキンが劣化したことが原因と推定される。	なし

○高圧ガス保安法

発生年月日	場所 (県名)	事業者区分	事故の 種類	事故の概要	被害状況
2022年6月25日	山形県	製造業	漏えい	集中監視システムで「チラー異常」が発報したため冷凍機(R-17)を確認したところ、高圧側低圧側とも圧力が通常より0.2MPa程度低かった。冷凍機メーカーが調査し冷媒(フロンR407C)を回収したところ、正常な残量14kgに対し回収できた量が3.1kgだったため10.9kgの冷媒が漏えいしたものと考えられる。なお、漏えい箇所特定のため、気密試験を実施したところ、凝縮器内部での漏えいが確認された。原因は、経年劣化によるものと推定される(設備設置後14年経過)。	なし
2022年6月21日	山形県	製造業	漏えい	集中監視システムで「チラー異常」が発報したため冷凍機(R-6-1)を確認したところ、低圧側の圧力が通常(0.4～0.5MPa)より低い0.35MPaであった。冷凍機メーカーが調査し冷媒(フロンR407C)を回収したところ、正常な残量18kgに対し回収できた量が4.8kgだったため13.2kgの冷媒が漏えいしたものと考えられる。一方、気密試験をしたものの漏えい箇所を発見できなかった。原因は調査中。	なし
2022年6月16日	福島県	燃料等販売	破裂	セルフガソリンスタンドの泡消火設備内の消火薬剤加圧用窒素ガス容器が破裂した。原因は、経年劣化(設備設置後20年経過)により、窒素ガス容器に錆が発生して腐食が進行し、内圧に耐えられなくなったためと推定される。	人的被害：なし 物的被害：建物外壁
2022年6月11日	宮城県	燃料等販売	破損	オートガススタンドにおいて、車両(タクシー)へのLPガス充てん中に充てんホースがつながったままの状態運転手が当該車両を発進させた。そのため、充てんホースが引っ張られ、セーフティカップリングが離脱したもの(LPガスの漏えいはなし)。原因は、充てん作業員が充てん中にその場を離れ、運転手が充てん中に車両を発進させたため。	なし

発生年月日	場所 (県名)	事業者区分	事故の 種類	事故の概要	被害状況
2022年6月2日	山形県	製造業	漏えい	集中監視システムで「チラー異常」が発報したため冷凍機(R-6-2)を確認したところ、高圧側低圧側とも圧力が0.1MPaに低下していた。冷凍機メーカーが調査し冷媒配管にピンホールを発見した。冷媒(フロンR407C)の漏えい量は18kgと考えられる。原因は、経年劣化(設備設置後15年経過)により、冷媒配管と銅配管とのロウ付け接合部にピンホールが発生したためと推定される。	なし
2022年6月1日	福島県	建設業	火災	酸素容器とアセチレン容器を軽トラックに積載したままの状態での溶断作業をしていたところ、逆火が発生してホースが燃焼し、アセチレン容器と軽トラックに延焼したもの。原因は、逆火防止装置を付けずに溶断作業をしたため。	人的被害:なし 物的被害:アセチレン容器、軽トラック
2022年5月24日	秋田県	研究機関	漏えい	液化窒素コールドエバポレーター(超低温貯槽)から蒸発器側に出る配管上にある加圧元弁のグランドパッキン交換作業において、当該グランドパッキンが外れなかったため、弁体の袋ナットを慎重にゆるめていたところ、弁体が外れ、液化窒素が全量(約3,500ℓ)噴出したもの。原因は、不具合時に作業を中断し、作業手順を再度協議すべきであったが、協議せずに作業を進めたことによるもの。	なし
2022年5月15日	宮城県	解体業者	火災	ビル解体工事現場の屋上でプロパンガス切断器を使用して鋼材を溶断中、下階天井の断熱材に火花が飛んで引火し、火災が発生した。原因は、断熱材(引火性物質である発泡ウレタン)を除去せずにガス溶断を行ったことによるもの。	なし
2022年3月24日	宮城県	放送事業者	漏えい	機器の故障により、令和3年9月から運転を停止(電源を遮断)していた空調用冷凍機について、冷凍機を廃止するため冷媒ガス(フロンR-22)を回収しようとしたところ、当該冷媒ガスが無くなっている状態を発見した。漏えい量は約40kgと推定される。原因は、機器設置から30年経過し老朽化していたこと、運転停止の際に冷媒を回収していなかったこと、運転停止後に点検等管理をしていなかったこと、冷媒ガス回収の前に発生した福島県沖を震源とする地震が影響した可能性が推定される。	なし
2022年3月18日	秋田県	液石ガス販売事業者	漏えい	移動式製造設備を使用し、販売先事業所内のバルク貯槽に工業用液化石油ガスを充てん終了した際に、同設備のガス漏れ検知器が鳴ったため、確認したところ、移動式製造設備の金属製フレキシブルホースにピンホールが確認され、漏えいが認められた。原因は、経年劣化による腐食と推定される。	なし
2022年3月17日	宮城県	製造業	漏えい	高圧ガス製造設備の安全弁の上流側にある元弁のグランド部から液化天然ガスが漏えいした。漏えい量は不明。原因は福島沖を震源とする地震の影響によるものと推定される。	なし
2022年3月16日	福島県	高圧ガス製造事業所	漏えい	地震により液体窒素貯槽の気化器が破損し、貯槽内の液体窒素7,500kgが全量漏えいし、気化拡散した。	人的被害:なし 物的被害:貯槽気化器破損
2022年3月1日	福島県	製造業	漏えい	所員が日常点検で構内巡視中、窒素供給ラインEOV(緊急開放弁)付近の配管溶接部に錆びや汚れが見られたため、溶接部に発泡液をかけたところ、気泡(カニ泡程度)が出ていることを発見した。原因調査中。	なし
2022年1月4日	秋田県	製造業	漏えい (2件)	空冷式チラー(冷凍設備)稼働中、2台の空冷式チラーに循環水断水異常が発生し、循環水ポンプが停止している状態を担当社員が発見。メーカー調査の結果、プレート式熱交換器2台からフロンが漏えいしたことが判明した。推定漏えい量は、約52kgと約115kgであった。原因は、循環水配管のドレンバルブの破損による漏水により循環水タンクの水位が低下して循環水ポンプに空気が混入し、循環水流量が低下した状態(循環水断水)を検知して保護装置が作動し、循環水ポンプが停止したため、プレート式熱交換器の水側プレート層で水が停滞してしまい、外気温低下と相まって水停滞部が凍結破損したことにより冷媒側プレート層も破損し、フロンが漏えいしたものと推定される。	なし

発生年月日	場所 (県名)	事業者区分	事故の 種類	事故の概要	被害状況
-------	------------	-------	-----------	-------	------

○石油コンビナート等災害防止法

発生年月日	場所 (県名)	事業者区分	事故の 種類	事故の概要	被害状況
2022年5月9日	宮城県	製油所	漏えい	一般取扱所の棧橋A重油出荷配管から、陸上及び海上にA重油が漏えいしていることを確認したため、消防に通報するとともにオイルフェンスを展開して拡散防止措置を講じ、漏えい箇所の配管の上流と下流のバルブを閉止するとともに両バルブ間の配管内の重油抜き取り作業を実施した。漏えい量は海上に約0.045ℓ、陸上に約6.35ℓと推定。原因は、漏えい箇所が配管支持金具部で、定期補修が十分でなかったことから、配管塗装の劣化が早まり、配管外面の減肉により漏えいしたものと推定される。	なし
2022年5月8日	宮城県	製油所	漏えい	重油脱硫装置群サワーガス(硫化水素を含むガス)洗浄装置付近において、硫黄回収装置の硫黄を一時貯留する二つのタンク両方から液状の硫黄がオーバーフローし漏えいした。漏えい量は約295.2ℓ。原因は、一時貯留タンクの下方に設置されているサルファークーラー(硫黄回収装置の上流側から落差で流れてくる硫黄を温度管理する冷却装置)の入口部等の配管内が錆等のスケールで閉塞状態になったことから上流側へ硫黄が逆流し、上流側にある一時貯留タンクから漏えいしたものと推定される。	なし
2022年3月17日	福島県	発電所	漏えい (2件)	①絶縁油漏えい 変圧器から約2m ³ (2,000ℓ)の絶縁油が漏えいし、防油堤内に溜まったほか、一部が防油堤外(約10m×10mの範囲)に漏えいした(敷地外への流出なし)。漏えい停止後、当該絶縁油をバキューム車及び吸着マット、ジェット洗浄(洗浄後はバキューム車で回収)により回収した。 ②塩酸漏えい 排水処理室に隣接する塩酸希釈タンクのレベルゲージが破損して塩酸(濃度35%)が漏えいし、防液堤内に約10.8m溜まったほか、一部、防液堤外(土壌)にも約1m漏えいした(敷地外への流出なし)。漏えい停止後、防液堤内に溜まった塩酸は排水処理設備で中和処理し、防液堤外に漏えいした塩酸は土壌と一緒にドラム缶に回収した。 両件とも原因は福島県沖を震源とする地震によるものと推定される。	なし
2022年3月17日	宮城県	製油所	漏えい (2件)	①重油漏えい 重油貯蔵タンク1基(容量980kℓ中960kℓ入)のドレン配管接続部から約1.3kℓの重油が漏えい。防油堤等により施設外への流出なし。タンク内の残重油の移替え作業を行い漏えい停止後、防油堤内の漏えい重油の回収作業を実施した。 ②原油漏えい 原油貯蔵タンク6基の浮き屋根外周部に原油の油膜を確認。タンク外への漏えいはなし。油膜の回収作業を実施した。 両件とも原因は福島県沖を震源とする地震によるものと推定される。	なし
2022年2月19日	宮城県	製油所	出火	鉄道牽引タンク車へのガソリン給油作業において、給油が終わり、当該タンク車の給油口(ハッチ)からローディングアームを引き上げ収納する際、ハッチ付近で出火したため、直ちに作業員が消火器で消火した。原因は、ローディングアームに付着していた錆とタンク車ハッチとの金属接触で発生した火花により、ハッチ付近でガソリンに着火したものと推定される。	なし

○火薬類取締法 (なし)