

【令和5年】


■管内における事故発生状況(12月速報値)

※ 数値は事故速報ベースであり、各月のデータ積み上げが年累計と異なる場合があります。

※ 当該年の累計は1月から当該月まで、前年の累計は1月から12月までの計を示します。

○ガス事業法(ガス関係報告規則第4条)関連

事故の種別 (事象別)	令和5年12月分			前月件数	前年同月件数	令和5年累計			令和4年累計					
	死傷者数					件数	死	重	件数	死	重	軽		
	死	重	軽											
ガス工作物の損壊又は操作等による人身事故	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
工事中のガス工作物の損壊又は操作等による人身事故	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
供給支障事故	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
製造支障事故	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
ガス工作物の損壊事故	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ガス漏洩による爆発又は火災事故	0	0	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0		
避難、家屋破損、交通困難等	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
消費機器使用に伴う人身事故	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
消費機器、ガス栓から漏洩したガスへの引火による事故	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
合 計	0	0	0	0	0	0	6	0	1	0	3	0		

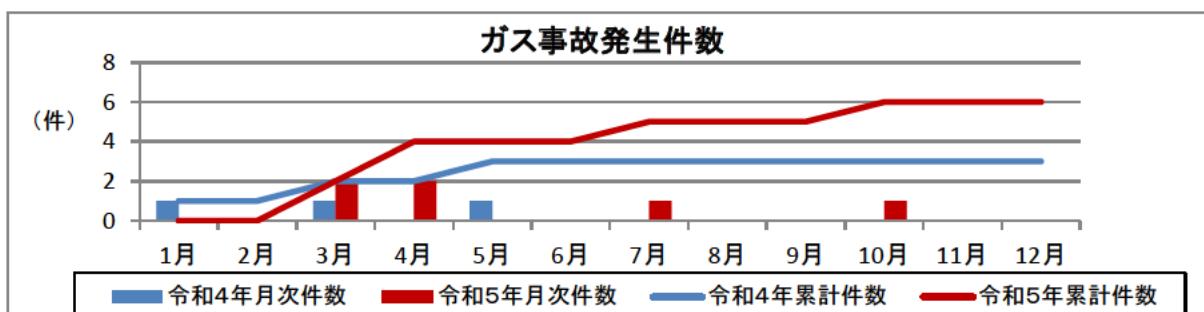


事故の種別 (段階別・事業別)	令和5年12月分			前月件数	前年同月件数	令和5年累計			令和4年累計					
	死傷者数					件数	死	重	件数	死	重	軽		
	死	重	軽											
製造段階	旧一般ガス等	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0		
	旧簡易ガス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
供給段階	旧一般ガス等	0	0	3	0	1	0	1	1	0	0	0		
	旧簡易ガス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
消費段階	旧一般ガス等	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0		
	旧簡易ガス	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
合 計	0	0	0	0	0	0	6	0	1	0	3	0		

○液化石油ガス保安法(液化石油ガス関係事故措置マニュアル)関連

事故の種別	令和5年12月分				前月件数	前年同月件数	令和5年累計			令和4年累計					
	死傷者数			件数			死傷者数			件数	死傷者数				
	死	重	軽				死	重	軽		死	重	軽		
漏えい	0	0	0	0	0	1	8	0	0	0	13	0	0		
漏えい爆発	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0		
漏えい火災	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	1	0	0		
中毒・酸欠	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
小計	0	0	0	0	0	1	12	0	0	2	15	0	0		
雪害	漏えい	0	0	0	0	0	4	0	0	0	19	0	0		
	漏えい爆発	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0		
	漏えい火災	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0		
	小計	0	0	0	0	0	4	0	0	0	21	0	0		
合計	0	0	0	0	0	1	16	0	0	2	36	0	0		
容器の喪失又は盗難	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	8	0	0		
報告総計	1	0	0	0	0	1	21	0	0	2	44	0	0		


※ 各県から速報のあったものを計上しています(以下、火薬類事故まで同様)。

※ 雪害には、除雪、屋根からの雪下ろし等の人為的なものは含めず、一般事故として集計しています。

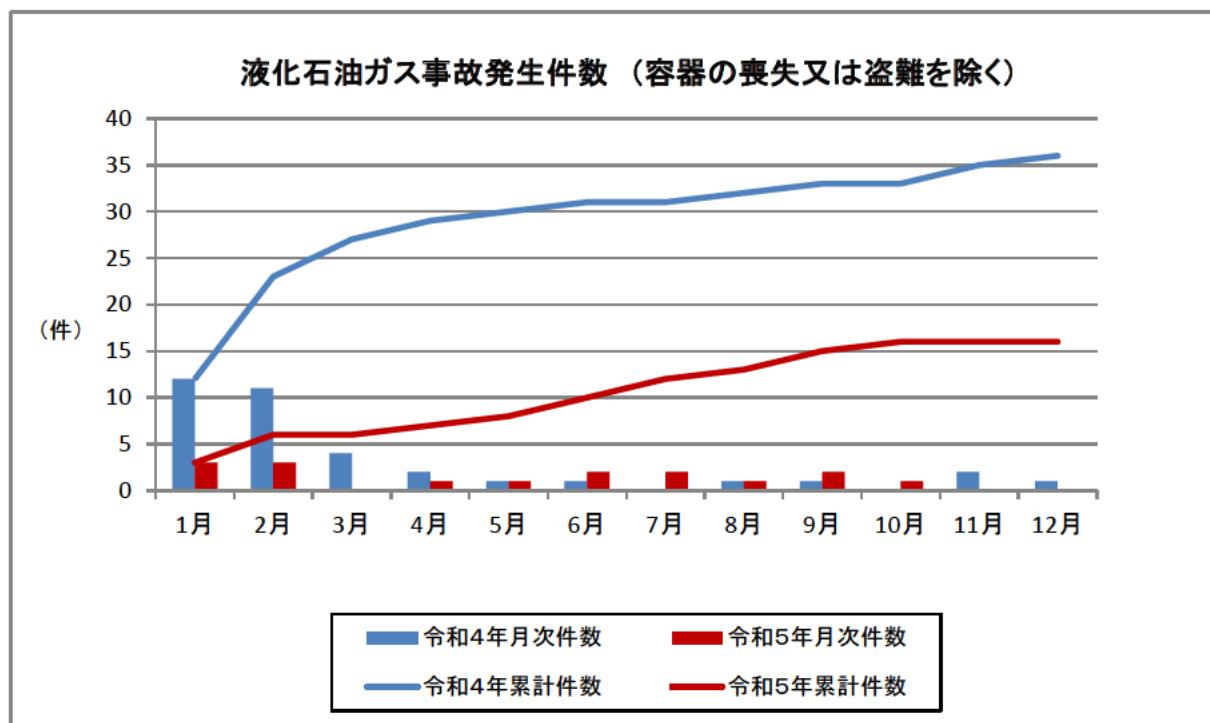

○高圧ガス保安法(高圧ガス保安法事故措置マニュアル)関連


事故の種別		令和5年12月分			前月件数	前年同月件数	令和5年累計			令和4年累計				
		死傷者数		件数			死傷者数		件数	死傷者数		件数		
		死	重				死	重		死	重			
災害	爆発	0	0	0	0	0	1	0	3	1	0	0		
	火災	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0		
	噴出・漏えい	2	0	0	0	0	35	0	0	0	18	0		
	破裂・破損等	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0		
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合 計		3	0	0	0	0	0	37	0	3	1	22		
容器の喪失又は盗難		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0		
危険な状態		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
報 告 総 計		3	0	0	0	0	0	37	0	3	1	24		

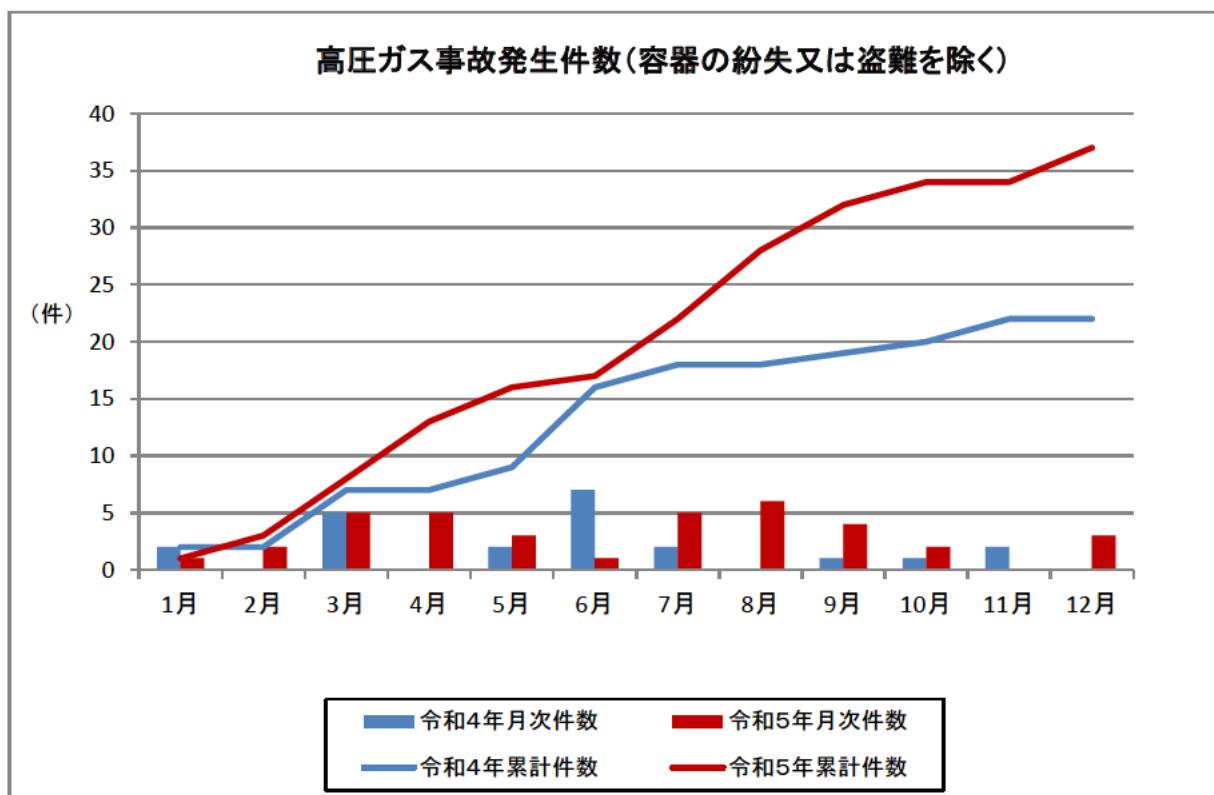

○石油コンビナート等災害防止法(第23条第1項の異常現象)関連


異常現象の種別	令和5年12月分				前月件数	前年同月件数	令和5年累計				令和4年累計					
	死傷者数						件数	死傷者数			件数	死傷者数				
	死	重	軽					死	重	軽		死	重	軽		
出火					1	0	4	0	0	0	1	0	0	0		
石油等の漏洩	1				0	0	12	0	0	1	9	0	0	0		
その他					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合 計	1	0	0	0	1	0	16	0	0	1	10	0	0	0		

石災法異常現象の発生件数

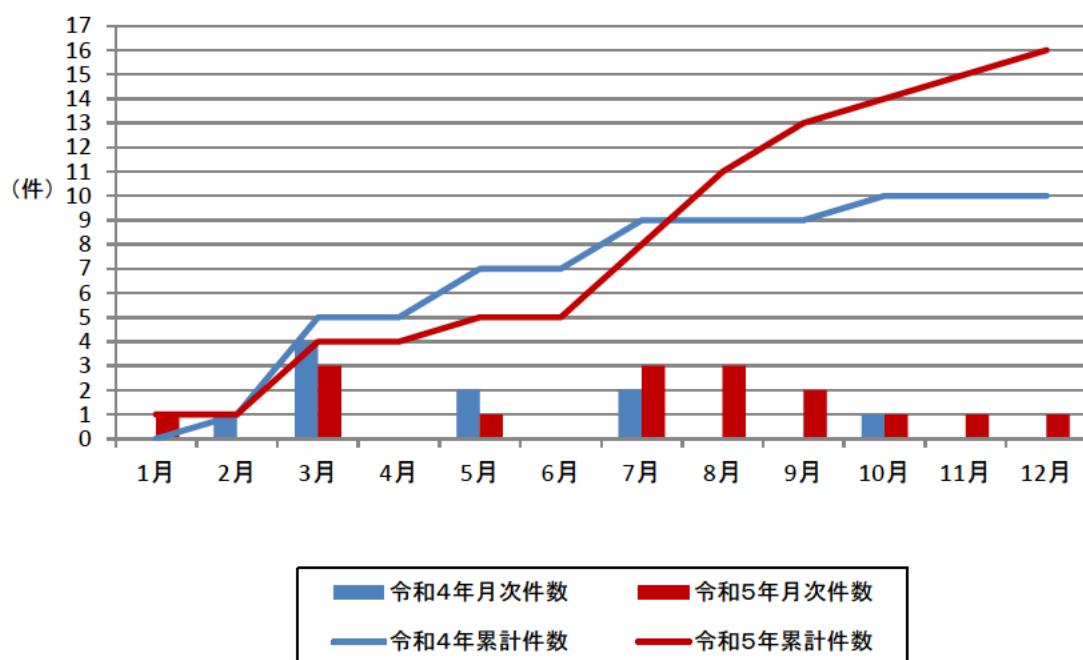

○火薬類取締法(火薬類事故措置マニュアル)関連

取扱の種別	令和5年12月分				前月件数	前年同月件数	令和5年累計			令和4年累計					
	死傷者数			件数			死傷者数			件数	死傷者数				
	死	重	軽				死	重	軽		死	重	軽		
製造中	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
消費中	0	0	0	0	0	4	0	0	0	2	0	0	1		
運搬中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
貯蔵中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
がんろう中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	2		
合 計	0	0	0	0	0	6	0	0	0	3	0	1	3		

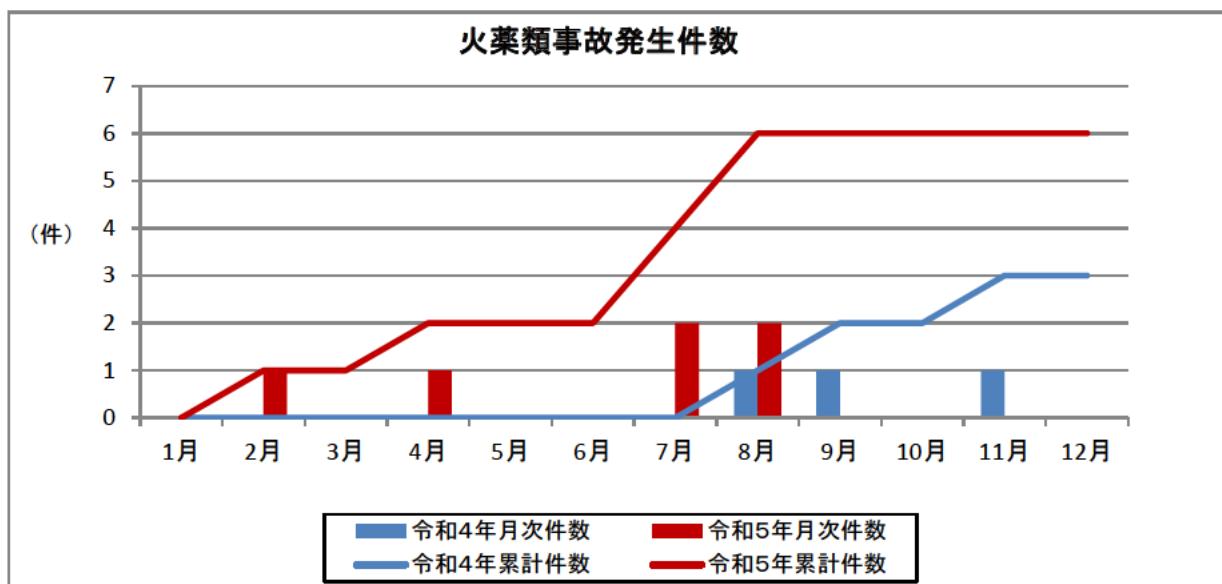

◆令和5年(2023年)の事故概要

○ガス事業法

発生年月日	場所 (県名)	事業者区分	事故の種類	事故の概要	被害状況
2023年10月8日	岩手県	小売事業者	ガス工作物の損壊	LNG氣化装置の近傍でガス検知器が一時的に動作したが、ガス濃度がすぐに低下し漏えい箇所の特定に至らなかつたため、後日、開放点検を実施したところ、LNG氣化装置内の配管溶接部に長さ約8mmの亀裂が生じていることを確認した。 亀裂が発生した原因は調査中。	なし
2023年7月5日	青森県	一般ガス導管事業者	漏えい・火災	経年灯外内管取替工事において、作業員が灯外内管をディスクグラインダーで切断したところ、ガスが噴出して引火・火災が発生し、作業員が顔、両腕、左ひざに熱傷を負ったもの。 原因是作業員が配管図と異なる埋設白管を不使用管と思い込み、ディスクグラインダーで切断し、その際発生した火花が噴出したガスに引火したもの。消防による火災認定あり。	人的被害:重傷1名 物的被害:外壁一部焼損
2023年4月4日	福島県	一般ガス導管事業者	漏えい・火災	いわき市の消防本部より火災通報を受け、現場に向かったところ、火災が発生していた。 原因是、解体業者が解体工事をしていた際に、ガスが止まっていると思い、灯外内管を電動工具で切断し、漏えいしたガスに着火したもの。消防による火災認定あり。	人的被害:なし 物的被害:建物3棟火災
2023年4月1日	福島県	一般ガス導管事業者	漏えい・避難	集合住宅の需要家より「音がしてガス臭い」と入電があり、避難を依頼し出動した。 ガスマーテー二次側検圧プラグ検査口からガス漏えいがあり、これを止め、検圧プラグにキャップを施し、避難を解除。 原因是当日事故発生前に実施した漏えい検査後、圧力計を取り外した際に検圧プラグからの漏えい検査を実施せず、キャップの取付けも忘れたことによるもの。	なし
2023年3月30日	宮城県	一般ガス導管事業者	漏えい・引火	飲食店従業員が業務用フライヤーを点けたまま厨房を30分程度離れていたところ、火災が発生していた。 火災鎮火後、業務用レンジの点火棒ロビネが全開状態であることが確認され、原因是、点火棒用ロビネが開放されていることに気づかず、厨房メインバルブを開けたことによりガスが漏えいし、業務用フライヤーの炎に着火したものと推定される。消防による火災認定あり。	人的被害:なし 物的被害:厨房内天井、壁、厨房設備等約30m ² を焼損
2023年3月11日	宮城県	一般ガス導管事業者	漏えい・引火	コンロ下のアルミシートを交換中、旧型二口ガス栓の未使用側が半開となっており、そこから漏えいしたガスに何らかの原因により着火した。なお、未使用側のガス栓にはゴムキャップが装着されていた。 原因是、アルミシートの交換中か、それ以前かは不明だが、ガス栓が半開となっており、漏えいしたガスに何らかの着火源により着火したと推定される。消防による火災認定あり。	人的被害:なし 物的被害:ガスコンロ、ガス栓キャップ及び流し台並びに壁の一部焼損

○液化石油ガス保安法

発生年月日	場所 (県名)	事業者区分	事故の種類	事故の概要	被害状況
2023年10月14日	福島県	消費者	漏えい 火災	飲食店において、従業員がガス配管の元バルブを開栓し、ガス炊飯器に着火して外で作業を行っていたところ、約30分後に「ボン」という音が聞こえ、煙が出ていることを確認した。 原因は同じ配管に接続されていた鋳物コンロの器具栓が開いていることに気付かずに、当該元バルブを開栓したことにより滞留したガスに引火したことによるもの。	なし
2023年9月13日	宮城県	消費者	漏えい 火災	飲食店において、従業員が業務用コンロを点火したところ、隣の鋳物コンロと燃焼器用ホースの接続部から漏れたガスに引火したもの。 原因は鋳物コンロを移動した際に、燃焼器用ホースの接続が緩んだことにより漏えいしたものと推定される。	人的被害:なし 物的被害:鋳物コンロと燃焼器用ホースの接続部の焦げ
2023年9月7日	山形県	消費者	漏えい	中学校より床下でガス臭がするとの連絡を受けた販売事業者が床下の配管点検を実施したところ、ガス漏えいを確認した。 原因は経年劣化による配管の腐食によるものと推定される。	なし
2023年8月28日	宮城県	消費者	漏えい	共同住宅敷地内の排水管修理工事のためはり作業を行っていた工事業者が、供給管の一部を損傷させLPガスが漏えいしたもの。 原因是作業中に使用していた工具が接触したことによるもの。	なし
2023年7月29日	岩手県	消費者	漏えい 爆発	キッチンカー搭載のガスコンロから漏えいしたガスに引火して爆発が発生したもの。 当該キッチンカーは販売所兼保安機関から2.6km、車両で約7分の場所に駐車していた。 原因是ガスコンロのコック(ボールバルブ)が、意図しない接触により開いてしまいガスが漏えいしたものと推定される。	人的被害:軽傷1名 物的被害:キッチンカーのフロントガラスの損傷(ひび)
2023年7月20日	青森県	LPガス事業者	漏えい	需要家から「ガスが出ない」との連絡を受け出動したところ、2日前に設置した20kg容器が空になっていたもの。 原因是調整器出口(低圧側)と低圧ホースの接続不備(締め込み不足による緩み)により漏えいに至ったもの。	なし
2023年6月27日	秋田県	消費者	漏えい	スーパーマーケットにおいて、他工事業者が厨房床面をサンダーで切った際に、埋設されたガス配管を切断しガスが漏えいしたもの。工事の立会者がガス漏れに気づき、コックを閉めガス漏えいを停止した。 原因是工事関係者間で情報が共有されず、販売事業者に対する工事の事前連絡がなかったこと。	なし
2023年6月15日	福島県	消費者	漏えい	運動場において、通常よりもガス消費量が多かつたため検査を行ったところ、供給設備及び消費設備の露出部は検知機による漏えい反応はなかったが、自記圧力計による検査で圧力低下が確認されたため、埋設部での漏えいと判断し、閉栓を行った。 原因是埋設配管が腐食したことによるものと推定される。	なし
2023年5月18日	福島県	LPガス事業者	漏えい	定期供給設備点検の際、バルク貯槽の液取り出し弁付近の溶接部から微少漏えいを認めたもの。補修材による漏えい停止後、バルク貯槽を撤去しシリンドー容器による供給の措置を行った。 原因是溶接部分の腐食によるものと推定される。	なし
2023年4月18日	宮城県	LPガス事業者	漏えい 火災	飲食店開店前に厨房内ガス栓の作動不良による交換を依頼された販売事業者従業員が、当該ガス栓を取り外したところ配管から残ガスが放出され、付近にあった炭火により着火し、顔面及び両手に熱傷を負ったもの。 原因是ガス栓交換にあたり、配管内のガス抜きを行わなかったうえ、近くに着火源があることに気づかずに作業を行ったこと。	人的被害:軽傷1名 物的被害:なし
2023年2月24日	岩手県	消費者	漏えい	落雪の音を聞いた消費者が外に出て確認したところ、ガス臭がしたため、警察に通報し、警察署員がLPガス容器のバルブを閉止したうえ、保安機関に連絡した。原因是、落雪(氷塊)により容器と調整器を繋ぐ高圧ホース連結管の容器側の継手部分が折損し、漏えいに至ったものと推定される。	なし

2023年2月12日	岩手県	消費者	漏えい	住宅の屋根からの落雪があり、事故住宅の近隣住民がガス臭に気づいて消防へ通報し、現地到着した消防職員が、容器のバルブを閉止した。原因は、屋根からの落雪により、容器と調整器を繋ぐ高圧ホースの容器側の継手部分が折損して、漏えいに至ったものと推定される。	なし
2023年2月8日	岩手県	消費者	漏えい	医院兼住宅の2階屋根から落雪があり、その時点で特に異常は無かったものの、翌日に当該一般消費者がガス臭に気づき、販売事業者に連絡し、ガス漏れが判明した。原因は、屋根からの落雪により、ガスマーターと供給管の継手部分が折損したものと推定される。	なし
2023年1月28日	福島県	消費者	漏えい	販売店においてマイコンメーターが遮断した信号を受信したため、当該一般消費者に電話連絡し、設置されている容器2本のうち、容器Aのバルブの開閉を行ってもらいマイコンメーターが復帰した。翌日、再度、マイコンメーターが遮断した信号を受信したので、販売店が現場確認を行い容器Aが空となっていることを確認した。また、容器Aと高圧ホースの接続部が緩んでいることを確認した。原因は、一般住宅に設置している容器2本のうち、容器Bを交換するはずが誤って容器Aと高圧ホースの接続部を緩めたが、誤りに気づいた際に、緩めた接続部を閉め忘れたことにより、ガスが漏えいしたもの。	なし
2023年1月22日	福島県	消費者	漏えい	商業施設の従業員からLPガス販売所に「ガスが漏れている」との連絡が入り、販売所員が現場を調査したところ、容器元バルブと高圧ホースの接続部からLPガスが漏えいしていることを確認した。原因は、高圧ホースの角リング(容器元バルブ接続部)の劣化によるもの。	なし
2023年1月13日	岩手県	消費者	漏えい	住宅の屋根からの落雪により、容器2本(1本は予備)を連結している高圧ホースと調整器の継手部分が折損してLPガスが漏えいしたと思われる。落雪による大きな音を聞いた一般消費者が漏えいに気づき、容器のバルブを閉止した。原因は、屋根からの落雪により、高圧ホースと調整器の継手部分が折損したことによるもの。	なし

○高圧ガス保安法

発生年月日	場所 (県名)	事業者区分	事故の種類	事故の概要	被害状況
2023年12月11日	宮城県	道路補修業	火災	道路の停止線塗り替え作業のため道路維持作業車で移動中、作業車から出火し車両火災が発生したもの。 原因は、荷台に搭載していたプライマー散布機がカーブで転倒して、有機溶剤(塗装下塗剤)が漏えいしたことにより、白線引きハンドマーカー(LP10kg容器搭載)の種火により引火したもの。移動中、ハンドマーカー内の塗料の固化防止のため種火により保温していた。	人的被害:なし 物的被害:道路維持作業車、白線引き機材一式焼損
2023年12月7日	宮城県	製造業	噴出	液化炭酸ガスの移送ポンプ送液不良警報が発報したため、ポンプ内に発生した炭酸ガスを抜くためバルブを開操作したところ、当該バルブが破損し炭酸ガスが噴出・漏えいした。漏えい量は配管分の約176.5kg。 原因是、バルブ押さえボルト全体の錆が著しく、ボルトが破断したことで炭酸ガスが噴出したものと推定される。当該バルブは東日本大震災で浸水し、ダメージがなかったため洗浄のみの対応で使用継続していた。	なし
2023年12月5日	岩手県	高压ガス販売	漏えい	液化窒素移動式製造設備の運行前点検中、漏えい音が聞こえたため石鹼水により漏えい箇所を確認したところ、ポンプ吐出側フレキシブルチューブより窒素ガスの漏えいを確認した。 原因是走行時やポンプ稼働時の振動が漏えい箇所に繰り返し作用し、疲労破壊が発生したものと推定される。	なし
2023年10月29日	宮城県	製油所	漏えい	パトロール中の製油所員が、窒素供給設備の蒸発器から窒素が微量漏えいしている状況を発見した。後日、設備を停止・開放して漏えい箇所を探したところ、11月30日、蒸発器の窒素入口配管の溶接部から漏えいしたことが判明した。 原因是調査中。	なし
2023年10月25日	宮城県	水産加工業	漏えい	冷凍機のガス漏えい検知器が作動したため確認したところ、検知紙にてアンモニアの漏えいを確認した。 原因是配管の一部で外部腐食により、ピンホール大の穴が開いたことによるもの。	なし
2023年9月25日	山形県	飲食店	漏えい	飲食店の敷地内において、容器配達業者が50kg容器を交換するため配送車両後部のパワーゲートに容器を載せて下げたところ、容器が約1m下の地面に落下して容器バルブが損傷し、LPガスが漏えいしたもの。 原因是容器を車両の荷台面とパワーゲートの積載面にまたがった状態で置き、パワーゲートを下げたため。	なし
2023年9月19日	岩手県	養鶏場	漏えい	鶏舎の暖房用に使用しているバルク貯槽の消費配管が破損し、配管内に残っていた少量のLPガスが漏えいしたもの。同貯槽は使用停止中であった。 原因是大型トラックの後方のバンパーが配管に接触・破損して漏えいしたもの。	なし
2023年9月19日	宮城県	設備撤去事業者	漏えい	産業廃棄物処理施設において、冷凍設備を解体しようとしたところ、冷媒フルオロカーボン22が約29kg漏えいした。 原因是設備撤去業者が冷凍設備の冷媒を全量回収しないまま処理施設に運搬されたことによるもの。	なし
2023年9月7日	岩手県	食品加工業	漏えい	冷凍庫のクーラーに向かう冷媒配管のろう付け部に亀裂が発生しフルオロカーボンが漏えいしたもの。 原因是クーラー稼働時の振動による疲労や経年劣化により、配管のろう付け部分に亀裂が発生したものと推定される。	なし
2023年8月16日	宮城県	製油所	漏えい	残油流動接触分解装置内部の熱交換器からブタンガスが漏えいした。 原因是熱交換器のチューブに内面減肉による直径1mm程度の穴が開いたことによるもの。	なし
2023年8月10日	岩手県	水産加工業	漏えい	冷凍設備の長期運転停止中、異臭がする旨、消防に通報があり、同署員が簡易測定をしたところ、アンモニアの漏えいを確認した。 猛暑の影響で受液器の圧力が上昇し、安全弁が作動して冷媒用アンモニアガスが放出されたものと推定される。	なし

2023年8月8日	宮城県	研究施設	漏えい	空冷モジュールチラーから冷媒(フロン410A)が漏えいしたものの。 漏えい量は10.6kg。 原因はチラーに内蔵された圧縮機の固有振動が冷媒回路に共振したことで圧縮機付属機器の保持金具が折損し、冷媒配管に応力がかかり疲労破壊により配管溶接部から漏えいしたもの。	なし
2023年8月8日	宮城県	水産加工業	漏えい	冷凍機のガス漏えい検知器が作動したため確認したところ、アンモニアが安全弁から漏えいし、放出管から放出されていることを確認した。 原因是安全弁にゴミ等が挟まっていたものと推定される。	なし
2023年8月7日	宮城県	水産加工業	漏えい	冷凍機のガス漏えい検知器が作動したため確認したところ、検知紙にてアンモニアの漏えいを確認した。 原因是配管の一部で外部腐食により、ピンホール大の穴が開いたことによるもの。	なし
2023年8月7日	岩手県	高圧ガス販売	漏えい	液化窒素移動式製造設備の運行前点検中、漏えい音が聞こえたため石鹼水により漏えい箇所を確認したところ、ポンプ吐出側フレキシブルチューブより窒素ガスの漏えいを確認した。 原因是走行時やポンプ稼働時の振動が漏えい箇所に繰り返し作用し、疲労破壊が発生したものと推定される。	なし
2023年7月31日	福島県	高圧ガス販売	漏えい	移動式水素製造設備の水素ガス充てん用ノズルから水素が漏えいしたもの。 原因是充てんノズル内部の部品に微少な損傷があり、当該箇所から漏えいしたもの。	なし
2023年7月21日	山形県	高圧ガス販売	漏えい	顧客先において移動式製造装置(工業用バルクローリー)を使用し液化石油ガスをバルク貯槽に充てん作業中、充てんホースからカニ泡程度の漏えいを確認した。 原因是経年劣化によりホースにひび割れが発生したものと推定される。	なし
2023年7月11日	宮城県	大学	漏えい	超低温貯槽(CE)への液化窒素充填作業中、CEの液化窒素充填用配管とページ用配管の溶接接続部からカニ泡程度の漏えいを確認した。 原因是設備の老朽化により腐食が進行し、溶接接続部に亀裂が生じたことによるものと推定される。	なし
2023年7月7日	秋田県	高圧ガス販売	漏えい	液化窒素移動式製造設備の終業点検中、「シャー」という音が聞こえたため、発泡液により漏えい箇所を探したところ、ポンプ吐出側フレキシブル配管からの漏えいを確認したもの。推定漏えい量は約200kg。 原因是ポンプ駆動用モーターの車体固定部4箇所のうち3箇所が破断しており、車両の通行に伴うモーターの動きによりフレキシブル配管が外力を受け、亀裂が発生したものと推定される。	なし
2023年7月5日	岩手県	製造業	漏えい	冷凍機を停止して定期点検していたところ、圧縮機から低圧用圧力計につながる配管の圧縮機側接続部から冷媒(フロンR407C)が漏えいしている状況を発見した。 原因是経年劣化及び湿気等から腐食が進みピンホールができる冷媒が漏えいしたものと推定される。	なし
2023年6月25日	福島県	製造業	漏えい	冷凍機の配管に取り付けられたストレーナーのキャップねじ込み部から冷媒(アンモニア)が微量漏えいした。 原因是冷凍機の運転・停止による温度変化、振動の影響によりストレーナーのキャップが緩んだことによるもの。	なし
2023年5月19日	福島県	製造業	漏えい	液化酸素CE(超低温貯槽)の日常点検中、附属配管(銅管)の銀口ウ溶接部から酸素が微量漏えいしている状況を確認した(発泡液の塗布によりカニ泡を確認)。 原因是経年劣化によるものと推定される。	なし
2023年5月17日	宮城県	高圧ガス販売	漏えい	液化窒素移動式製造設備の始業点検中、操作室内から漏えい音が聞こえたため発泡水により漏えい箇所を探したところ、ポンプ吸込側フレキシブル配管より発泡(窒素ガスの漏えい)を確認した。直ちに元弁を閉止して漏えいを止めるとともに同設備の稼働を停止した。原因是走行時やポンプ稼働時の振動が漏えい箇所に繰り返し作用し、疲労破壊が発生したものと推定される。	なし

2023年5月9日	岩手県	水産加工業	漏えい	冬期間停止していた冷凍機の運転を再開しようとしたところ起動できず、原因を調べたところ冷媒(R404A)が抜けていることが判明したもの。 原因是冷却水のドレン抜き不備により、冬期間に冷凍機内配管等が凍結・破損し、冷媒ガスが漏えいしたものと推定される。	なし
2023年4月27日	福島県	高圧ガス販売	漏えい	液化窒素移動式製造設備の始業点検中、操作室内から漏えい音が聞こえたため発泡水により漏えい箇所を探したところ、ポンプにつながるフレキシブル配管より発泡(窒素ガスの漏えい)を確認した。直ちに元弁を閉止して漏えいを止めるとともに同設備の稼働を停止した。原因は走行時やポンプ稼働時の振動が漏えい箇所に繰り返し作用し、疲労破壊が発生したものと推定される。	なし
2023年4月25日	宮城県	高圧ガス販売	漏えい	液化窒素移動式製造設備の始業点検中、操作室内から漏えい音が聞こえたため発泡水により漏えい箇所を探したところ、ポンプ吸入側フレキシブル配管より発泡(窒素ガスの漏えい)を確認した。直ちに元弁を閉止して漏えいを止めるとともに同設備の稼働を停止した。原因は走行時やポンプ稼働時の振動が漏えい箇所に繰り返し作用し、疲労破壊が発生したものと推定される。	なし
2023年4月19日	山形県	製造業	漏えい	冷凍機(製造から16年経過したもの)を運転中、圧力異常により停止したため、当日、製造元に調査を依頼したところ、圧縮機付近配管からの冷媒(フロンR404A)が漏えいしたことが判明した。原因是経年腐食により亀裂が生じたものと推定される。	なし
2023年4月14日	宮城県	製造業	漏えい	従業員が冷凍機の日常点検中にアンモニア臭を感じたため、冷凍機の製造・設置業者に調査を依頼した。同日、当該業者が現場調査したところ、冷媒配管の給液ストレーナーのカバー部からアンモニアが微小漏えいしていることを確認した。原因是、給液ストレーナーカバー内のガスケットが経年劣化により硬化し薄くなり、カバーに緩みが生じたためと推定される。	なし
2023年4月12日	山形県	製造業	漏えい	加圧装置を稼働するため圧縮機を運転し加圧中、ガス漏れ音が聞こえたため、運転を停止して漏えい箇所を探したところ、圧縮機の低圧プラグと吸吐吐出弁の接続部からアルゴンガスが漏えいしたことが判明した。原因是調査中。	なし
2023年3月28日	宮城県	病院	漏えい	平成29年10月から運転を停止し、翌月の点検で「運転信号未発信」、「油量低下」の故障が見つかったものの修理せず、停止状態のままにしていた空調用冷凍機の冷媒(フロンR134a)を回収したところ、当初の充填量を回収できなかったことから、漏えいしたことが判明した。 原因是故障を修理せず、また、経年劣化により冷凍機の気密性が保たれなくなったもの。	なし
2023年3月28日	宮城県	高圧ガス販売	漏えい	車両製造工場の液化窒素タンクに液化窒素を充填するため、高圧ガス販売事業者の移動式製造設備が来場し、充填者(運転者)が、同設備の充填ホースを液化窒素タンクに接続して配管を予冷するために窒素ガスを流した際、窒素ガスが漏えいする音を聞いたため充填者が直ちに吐出弁を閉止したところ、音(漏えい)が止まった。充填者は充填作業を中止し、会社に戻り設備を点検した結果、充填系統の配管にある「液排出弁」の本体部分に亀裂を発見した。 原因是、経年及び水分により劣化が進行し、亀裂が発生したものと推定される。	なし
2023年3月23日	山形県	製造業	漏えい	空調設備の冷媒配管のロウ付け溶接部からフルオロカーボン(R32)が漏えいした。発見後、当該空調設備の運転を停止し漏えいを止めた。 原因是ロウ付け溶接の不備と推定される。	なし
2023年3月10日	福島県	製造業	爆発・火災	工場のカセットボンベ充填室(無人)でブタンをカセットボンベに充填中、工場内で爆発が発生し、充填室に隣接するカセットボンベの検査・梱包室で作業していた従業員3名が重傷、別の部屋の従業員1名が軽傷を負った。工場建屋も延焼。 原因是調査中。	人的被害:重傷3名、軽傷1名 物的被害:調査中
2023年3月7日	秋田県	高圧ガス販売	漏えい	バルクローリーの容器に液化石油ガスを積み込み作業中、当該ローリーの操作箱内ガス警報器が発報した。作業員は直ちに積み込み作業を中止し、ガス検知器及び発泡液により漏えい箇所を探したところ、操作箱内の液ラインフレキシブルチューブの溶接継手部からの漏えいを確認したことから、液ライン各所のバルブを閉止して漏えいを止めた。 原因是、振動、圧力変動等によりフレキシブルチューブ溶接継手部が疲労劣化し亀裂が発生したものと推定される。	なし

2023年2月20日	宮城県	製造業	漏えい	冷却ユニット(高圧ガス製造施設)を稼働させるため、配管内にハフッ化プロパン(C3F8)を通して循環を始めたところ、排気設備の排気ダクト継ぎ目部からハフッ化プロパンが漏えいした。原因是、冷却ユニットを稼働させる前段階として行ったハフッ化プロパンが通る配管の気密試験の際に開放した排気設備の逃し弁を閉め忘れ、開いたままの状態で冷却ユニットの配管にハフッ化プロパンを供給し稼働させたことから、ハフッ化プロパンが逃し弁を通過して排気設備方向に流れてしまい、排気ダクトの継ぎ目部から漏えいしたもの。	なし
2023年2月20日	福島県	製造業	漏えい	液化炭酸ガスCE(コールドエバポレーター:定置式超低温貯槽)及び蒸発器を日常点検していたところ、蒸発器内の銅蛇管から炭酸ガスが漏えいしている状態を発見した。原因是、銅蛇管の経年劣化によるものと推定される。	なし
2023年1月14日	宮城県	製造・流通業	漏えい	従業員が冷凍機の日常点検中にアンモニア臭を感じたため、冷凍機の製造・設置業者に調査を依頼した。同日、当該業者が現場調査したところ、冷媒配管継手部からアンモニアが微小漏えいしていることを確認した。継手部を増し締めしたが、漏えいが止まらなかったことから、冷凍機の運転を停止した。原因是、継手部の経年劣化により、継手のシール面(テーパー形状)が摩耗したことによるものと推定される。	なし

○石油コンビナート等災害防止法

発生年月日	場所 (県名)	事業者区分	事故の種類	事故の概要	被害状況
2023年12月11日	福島県	製造業	漏えい	鋳造工場の炉から銅熔体が漏えいしたもの。漏えいはコンクリート製の防湯堤内に留まり、漏えい量は約7.5t。 原因是、当該設備を使用する受注が減ったこと等により、操業と待機の切替が継続的に発生したことで耐火材の温度変化が頻発し、耐火材の耐久性が低下して漏えいに至ったものと推定される。	なし
2023年11月23日	福島県	製造業	出火	炭素繊維製造工場の真空炉内で異常燃焼が発生し火災に至ったもの。 原因是、炉を冷却する水冷ジャケットとの間の本体板にピンホールが発生し炉内に水が侵入。当該水が水蒸気となって炉の内圧が上昇。炉の扉が内側から押されて隙間が生じ、内部に空気が侵入。それにより扉付近のシールや断熱材及び製造品が燃焼し、火災に至ったものと推定される。	人的被害:なし 物的被害:製造品(断熱材)約340kg、真空炉及び付属設備一式
2023年10月10日	福島県	製造業	漏えい	カルバート内の配管から濃硫酸が漏えいし、並走する工業用水配管を損傷させ、用水が漏えいして希硫酸化し、重油配管を腐食させたことで、重油が漏えいし海域に流出したもの。海域への流出量は225m ³ と推定される。 漏えい量は濃硫酸約149m ³ 、重油3.4m ³ 。 濃硫酸が漏えいした原因是、濃硫酸配管の溶接線下流側の乱流により局所的な減肉・開孔が生じたことによるものと推定される。	人的被害:なし 物的被害:硫酸配管、重油配管、工業用水配管
2023年9月20日	宮城県	製油所	漏えい	メリケム洗浄装置(ナフサに苛性ソーダを加え硫黄化合物を除去する装置)の配管から苛性ソーダが漏えいしたもの。漏えい量は約30リットル。 原因是配管に局所的な内面減肉が発生し、2箇所開口したことにより漏えいしたもの。	なし
2023年9月9日	宮城県	製油所	漏えい	塩酸タンクに付属するバルブから塩酸が漏えいしたもの。漏えい量は約200リットル。 原因是バルブ内部のライニングが損傷し、塩酸により金属ボディーが腐食・開口したことにより漏えいしたものと推定される。	なし
2023年8月25日	福島県	製造業	漏えい	濃硫酸輸送配管から濃硫酸が敷地に漏えいした。漏えい量は調査中。 原因是配管の劣化によるピンホール発生によるものと推定される。	なし
2023年8月25日	福島県	製造業	漏えい	重合缶の内容物(PPS(ポリフェニレンサルファイド)及び硫化水素)をサンプリングしていた作業員が、作業終了後バルブを閉めるためサンプリングノズルを引き上げた際、ノズルが重合缶から抜けたため内容物が当該作業員にかかり薬傷した。 原因是ノズルの抜け防止用チェーンの接続リングが抜け落ち、ノズルが重合缶から抜けたことによるもの。	人的被害:軽傷1名 物的被害:なし
2023年8月16日	宮城県	製油所	漏えい	残油流動接触分解装置の配管から重油が漏えいした。推定漏えい量は約366リットル。 原因是配管内表面に付着したスケールにより腐食が発生・進展して局部的な減肉が生じ、直径5ミリほどの穴が開いたものと推定される。	なし
2023年7月26日	宮城県	製油所	出火	敷地内の道路で草刈作業中、道路法面付近から発煙を覚知し消火器にて消火。枯草約7m ² が延焼した。 除草剤を散布して草を枯らした上で草刈作業を行っており、原因是草刈機の刃が小石と接触して生じた火花が枯草に引火したものと推定される。	なし
2023年7月16日	福島県	発電所	出火	ボイラーの重油バーナーに燃焼用空気を供給する風箱内が焼損した。 原因是上段で燃焼していた石炭灰が溶融し、下段重油バーナーの噴射口を塞いでしまい、火炎と重油が逆流したことによるもの。	人的被害:なし 物的被害:重油バーナー風箱焼損
2023年7月9日	宮城県	製油所	漏えい	硫酸貯蔵タンク1基を空にするため、仮設フレキシブルチューブを設置して他のタンクへの移送を実施していたところ、当該フレキシブルチューブから硫酸3.3キロリットルが防液堤内に漏えいしたもの。 原因是当該フレキシブルチューブが劣化により開口し漏えいしたものと推定される。	なし

2023年5月22日	宮城県	製油所	漏えい	<p>重油船への重油積込み作業中、排出中のバラスト水に油が混ざっているのを発見し海面への重油漏えいを確認した。バラスト水の排出バルブを閉止して漏えいを止めるとともに、オイルフェンスを展張し、海面に生じた薄い油膜が港湾外に流出するのを抑えた。</p> <p>原因は重油船のタンクからバラスト水に重油が混入したことによるもの。</p>	なし
2023年3月30日	福島県	発電所	漏えい	<p>タンクエアーベント(通気口)からA重油が防油堤内に漏えいした。漏えいは防油堤内に収まり、漏えい量は約1,170リットルで、回収済み。</p> <p>原因はタンク内A重油のレベル発信器の保守・点検不備により、許容量を超えたA重油がタンクに移送されたことによるもの。</p>	なし
2023年3月30日	福島県	製造業	出火	<p>屋外にある集じん機(ミストコットレル)が焼損した。</p> <p>原因は散水配管の詰まり等により散水されず、集じん機内が乾燥した状態で、電極のスパークが集じん機内の可燃物に引火したことによるもの。</p>	人的被害:なし 物的被害:集じん機全焼、配管、架台一部焼損
2023年3月25日	福島県	発電所	漏えい	<p>総合排水設備の硫酸移送ポンプ入口配管のフレキ管から、防液堤内に硫酸が漏えいし、その一部が防液堤を溢流したものの敷地内に止まった。漏えい量は約420リットルで、中和設備に送り処理済み。</p> <p>原因はフレキ管下部が腐食により穴が開いていたこと及び防液堤内に設置されていた排水管が詰まつことによるもの。</p>	なし
2023年1月26日	福島県	製造業	漏えい	<p>工場の従業員が巡回していたところ、硝酸工場内の蒸溜設備から硝酸(濃度70%)が防液堤内に漏えいし溜まっている状況を発見した。漏えい量は約215リットルで、中和設備に送り処理済み。原因は、寒波の影響で、硝酸を冷やすクーラー内の冷却コイル(ガラス製)及び冷却水フローメーター(ガラス製)が破損したため、クーラー内の硝酸が冷却コイル内部に流入し、冷却水フローメーターの破損箇所から硝酸が漏えいしたものと推定される。</p>	なし

○火薬類取締法

発生年月日	場所 (県名)	事業者区分	事故の種類	事故の概要	被害状況
2023年8月16日	山形県	煙火	消費	花火大会の打揚会場から約300m離れた藪から出火した。 原因是打上揚筒設置箇所の地盤が想定より弱く、煙火の打上高度が想定高度まで達しなかったことにより、一部部品(星)が地上落下したことによるものと推定される。	なし (河川敷下草3m ² が焼失)
2023年8月6日	宮城県	煙火	消費	花火大会の翌日(8月7日)の清掃作業時に打揚場所から120m離れた地点で4号玉黒玉1個を発見した。 原因是製品不良、着火しなかった、水濡れのいずれかによるものと推定される。	なし
2023年7月14日	秋田県	消費者	消費	ロケットモーターの燃焼試験中、点火から57秒後にモーターが爆発した。 消費計画時に設定した警戒区域外での被害なし。 原因是調査中。	なし
2023年7月13日	福島県	産業火薬	製造	倉庫内物品の廃棄作業中、火薬のみを含む火工品と認識しながらも分解作業を続け、発火し破片が飛び散った。 当該火工品は爆薬のみを含む信管であり、当人は爆薬が含まれていないと誤認し、部品を水中に浸漬した後、竹串で薬面部分に力を加えたことにより発火したもの。	なし
2023年4月24日	山形県	煙火	消費	山形空港滑走路東側の草地より出火し、管制塔から連絡を受けた空港の消防警備隊が12分後に消し止めた。 原因是鳥追いのためにロケット花火を打ち上げており、花火の残り火が枯れ草に引火したものと推定される。	なし (草地1,664m ² が焼失)
2023年2月28日	宮城県	—	その他	産業廃棄物処理業者敷地内で、陸上自衛隊から収集した砲弾をガス溶断作業中に爆発が発生した。 原因是、陸上自衛隊内で火薬がないことを確認し、鉄くずとして販売した廃弾の中に火薬が残留しており、溶断作業中に引火したものと推定される。	人的被害:なし 物的被害:工場壁面、集合住宅壁面及び居室内壁破損