


【令和6年】

■管内における事故発生状況(6月速報値)

※ 数値は事故速報ベースであり、各月のデータ積み上げが年累計と異なる場合があります。
※ 当該年の累計は1月から当該月まで、前年の累計は1月から12月までの計を示します。

○高圧ガス保安法(高圧ガス保安法事故措置マニュアル)関連

事故の種別		令和6年6月分				前月件数	前年同月件数	令和6年累計				令和5年累計			
		件数	死傷者数					件数	死傷者数			件数	死傷者数		
			死	重	軽				死	重	軽		死	重	軽
災害	爆発					0	0	1	0	0	1	1	0	3	1
	火災					0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	噴出・漏えい					1	1	11	0	0	3	35	0	0	0
	破裂・破損等					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		0	0	0	0	1	1	12	0	0	4	37	0	3	1
容器の喪失又は盗難						0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
危険な状態						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
報 告 総 計		0	0	0	0	1	1	15	0	0	4	37	0	3	1

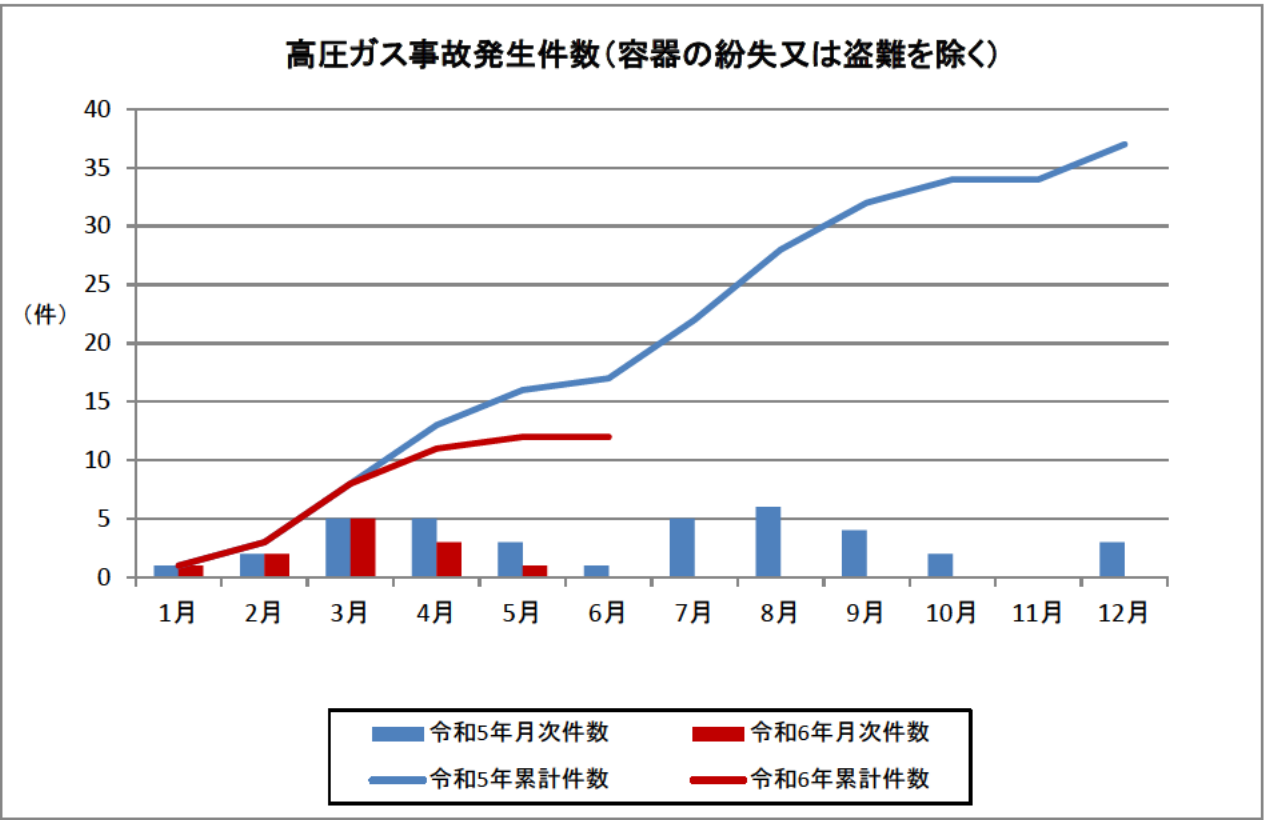


【令和6年】

■管内における事故発生状況(6月速報値)

※ 数値は事故速報ベースであり、各月のデータ積み上げが年累計と異なる場合があります。
※ 当該年の累計は1月から当該月まで、前年の累計は1月から12月までの計を示します。

○石油コンビナート等災害防止法(第23条第1項の異常現象)関連

異常現象の種別	令和6年6月分				前月件数	前年同月件数	令和6年累計				令和5年累計			
	件数	死傷者数					件数	死傷者数			件数	死傷者数		
		死	重	軽				死	重	軽		死	重	軽
出火					0	0	1	0	0	0	4	0	0	0
石油等の漏洩	1				0	0	1	0	0	0	12	0	0	1
その他					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	16	0	0	1

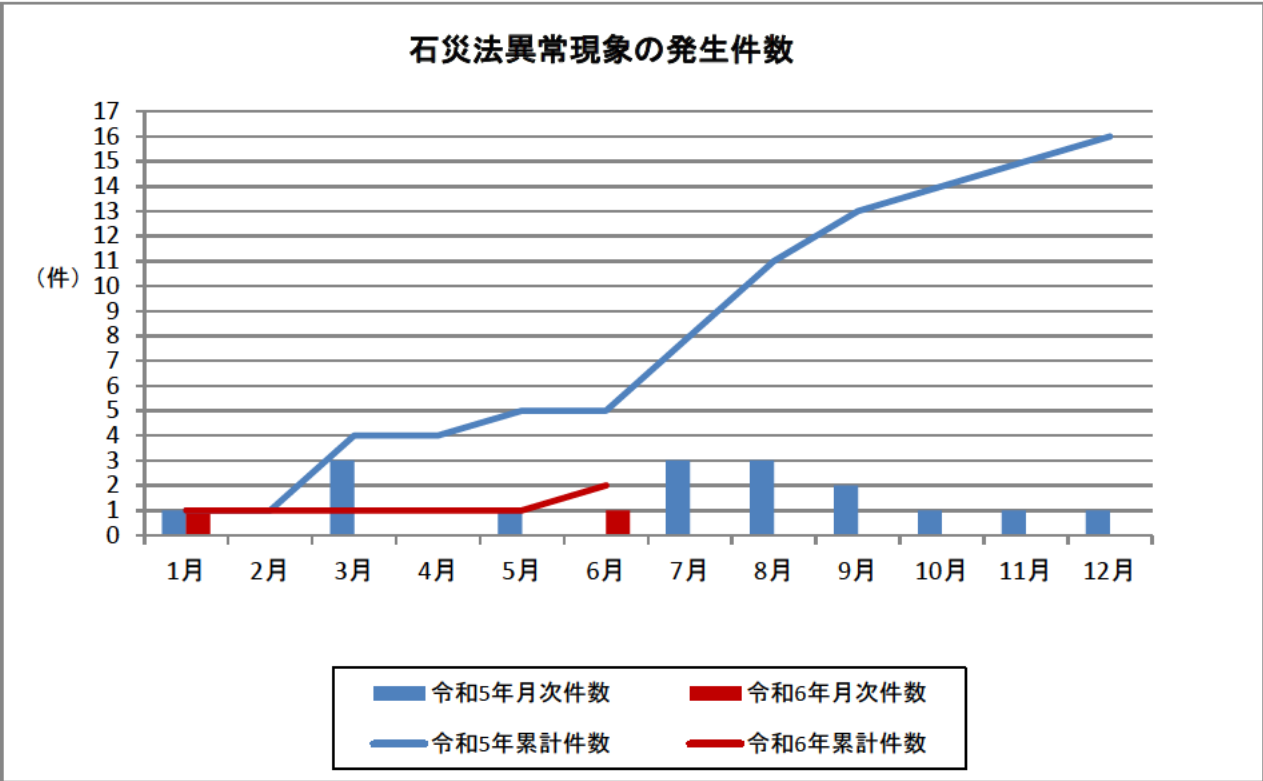

◆令和6年(2024年)の事故概要

○高圧ガス保安法

発生年月日	場所 (県名)	事業者区分	事故の 種類	事故の概要	被害状況
2024年5月1日	福島県	発電所	漏えい	ガス容器納入業者が水素容器の残圧確認を行ったところ、予備用水素容器の圧力が13MPaであり、容器設置時の圧力(14MPa)より低下していることを確認した。漏えい箇所を調査したところ、当該容器出口配管から水素が微量漏えいしていた。原因は、水素脆化及び経年劣化により配管の肉厚が減少したことによるものと推定される。	なし
2024年4月25日	福島県	発電所	漏えい	ガス容器納入業者が水素容器の残圧確認を行ったところ、予備用水素容器の圧力が10MPaであり、容器設置時の圧力(14MPa)より低下していることを確認した。漏えい箇所を調査したところ、当該容器のエルボから水素が微量漏えいしていた。原因は、水素脆化及び経年劣化によりエルボ配管の肉厚が減少したことによるものと推定される。	なし
2024年4月5日	福島県	研究施設	漏えい	従業員が水素施設の水の循環ラインからの水漏れ及び気泡の発生を確認しメーカーに連絡。メーカーが気泡のガス種を調べたところ、水素であることが判明した。漏えい量は微量。原因は調査中。	なし
2024年4月2日	山形県	製造業	漏えい	冷凍機の低圧異常が表示されたため、従業員がメーカーに連絡。メーカーが調査したところ、当該冷凍機の2系統の冷媒配管が接触しており、両配管表面からフルオロカーボン32が漏えいしたことが判明した。漏えい量は8.8kg。原因は、当該冷凍機運転による振動により、2系統の冷媒配管接触部が摩耗したことによるものと推定される。	なし
2024年3月28日	福島県	製造業	爆発・火災	酸素容器の元バルブを開放したところ、爆発音とともに火花が発生し、周囲に引火して小規模火災が発生した。原因は、元バルブを急激に開放したことから圧力調整器内が断熱圧縮状態になって高温となり、付近にあった可燃物に引火したためと推定される。	人的被害:軽傷1名 物的被害:工場内0.32㎡の延焼
2024年3月27日	宮城県	倉庫業	漏えい	従業員がフォークリフトで荷物の入出庫をしていたところ、フォークリフトのマストを天井に設置してある冷却器に接触させてしまい、当該冷却器の配管が破損し、冷媒である二酸化炭素が漏えいしたものの。漏えい量は不明。原因は、フォークリフトのツメを荷物に引っ掛けて荷崩れが生じ、崩れる荷物との接触を回避するため運転者が周囲確認不足のまま咄嗟に運転操作したため。	なし
2024年3月22日	青森県	鉄道業	漏えい	舗装工事業者がカッターで踏切内のアスファルトを切断していたところ、ガス臭を感じたため作業を中止した。線路を融雪する熱風式融雪装置に供給する液化石油ガスの埋設配管をカッターで切ってしまい、ガスが漏えいしたことが判明したもの。漏えい量は不明。原因は、埋設配管の埋設深さを見誤ったため。	なし
2024年3月19日	福島県	研究施設	漏えい	納入された水素ガスカードルを貯蔵所の配管に接続しバルブを開放したところ、配管の途中にある減圧弁から漏えいした。漏えい量は不明。原因は、減圧弁本体のガスケットの劣化によるものと推定される。	なし
2024年3月19日	宮城県	高圧ガス販売	噴出	東北自動車道において、液化炭酸ガス約9tを積み込んだタンクローリーが、清掃作業のため路肩を低速走行していた清掃車の後方に追突・横転し、配管のバルブから液化炭酸ガスが全量噴出したもの。原因は、交通事故によるもの。	交通事故による被害 人的被害:軽傷3名 物的被害:タンクローリー全損、清掃車全損、路肩ガードレール等損傷

2024年2月21日	山形県	製造業	漏えい	配送員がタンクローリーから貯槽に液化酸素を充填した際、ガスが漏えいしているような音を聞き、その後工場従業員が調べたところ、気化器上部の配管で漏えいを覚知した。漏えい量は微量。原因は、経年劣化により配管溶接部にピンホールが生じたことによるものと推定される。	なし
2024年2月6日	福島県	製造業	漏えい	LNG貯槽関連設備の異常を知らせる警報が鳴動したことで当該設備を調べたところ、貯槽の付属配管に取り付けられた凍結防止弁本体のフランジ継手のボルト部分からLNGが漏えいしたことが判明した。液状で漏えいし瞬間的に気化したもので、漏えい量は微量。原因は凍結防止弁本体のフランジ継手のボルトの緩みによるもの。	なし
2024年1月23日	福島県	製造業	漏えい	冷暖房設備の異常発生を執務室内の計器盤表示で覚知し当該設備を調べたところ、圧縮器の冷暖房切替え用の四方弁からフルオロカーボン410Aが漏えいしたことが判明した。漏えい量は10.6kg。原因は、四方弁の経年劣化によるものと推定される。	なし

◆令和6年(2024年)の事故概要

○石油コンビナート等災害防止法

発生年月日	場所 (県名)	事業者区分	事故の 種類	事故の概要	被害状況
2024年6月10日	福島県	石油移送業	漏えい	埠頭に停泊中のタンカーから、配管で陸上の屋外タンクに軽油を移送中に配管エルボ部から漏えいし、地面下の暗渠内ピットに溜まったもの。漏えい量は約200リットルで、海上への流出はなかった。 原因は、軽灯油本管ラインの残油回収ライン分岐エルボ部の配管外面が腐食していたことによるもの。	なし
2024年1月29日	福島県	製造業	出火	酸化チタン工場2階でアセチレンガスにてガス溶断作業中、火災が発生したもの。 原因は、ガス溶断の火花が2階の床と壁の隙間に入り1階まで落下し、同階の内壁の一部が焼損したものと推定される。	人的被害:なし 物的被害:工場内 壁約1.6㎡焼損